

Rantakylän uimahallin esteettömyyskartointus 7. ja 9.3.2023

Henna Karhapää (FT, ESKEH)
Joensuun Setlementti ry



Kartoituksen rakenne

1. Pysäköinti ja saattoliikenne
2. Kulkureitit ja levähdyspaikat ulkona
3. Kyltit ja opasteet
4. Valaistus ulkona
5. Portaat ja luiska ulkona
6. Ulko-ovi ja ulkoeteinen
7. Valaistus sisällä
8. Ääniympäristö
9. Aula ja asiakaspalvelutiski

10. Kulku sisätiloissa
11. Istuimet ja levähdyspaikat
12. Pukuhuoneet
13. Pesutilat
14. Saunatilat
15. Uima-alue
16. Kuntosali
17. WC-tilat
18. Henkilökunnan tilat
19. Muut yleiset tilat
20. Poistumisreitit
21. Apuvälineet
22. Yleisiä huomioita kohteesta

- Rantakylän uimahallin esteettömyyskartoitus toteutettiin 7. ja 9. maaliskuuta 2023.
- Sää kartoituksen aikaan: aurinkoinen pakkasilma (-12 C).
- Kohteesta on pyydetty kartoitus osana rakennuksen peruskorjausta.
- Kartoituksen toteutti Invalidiliiton valtuuttama esteettömyyskartoittaja Henna Karhapää.


Yleistä kartoituksesta

Muuta:

- Rantakylän uimahalli on EU:n vammaiskorttikohde. Lisäksi käytössä on Joensuun kaupungin vammaisliikuntakortti sekä seniorikortti.
- Vammaiskortit mahdollistavat avustajan maksuttoman käynnin asiakkaan kanssa kohteeseen.

1. Pysäköinti ja saattoliikenne

- Uimahallin sivussa on pysäköintialue, jossa on 2 kpl vammaispysäköintipaikkoja, henkilökunnan pysäköintipaikat, saattoliikennepaikkoja sekä merkitsemättömiä pysäköintipaikkoja.
- Pysäköintialue on valaistu (valaistuksen voimakkuutta ei voitu mitata, koska kartoitus toteutettiin päiväaikaan).

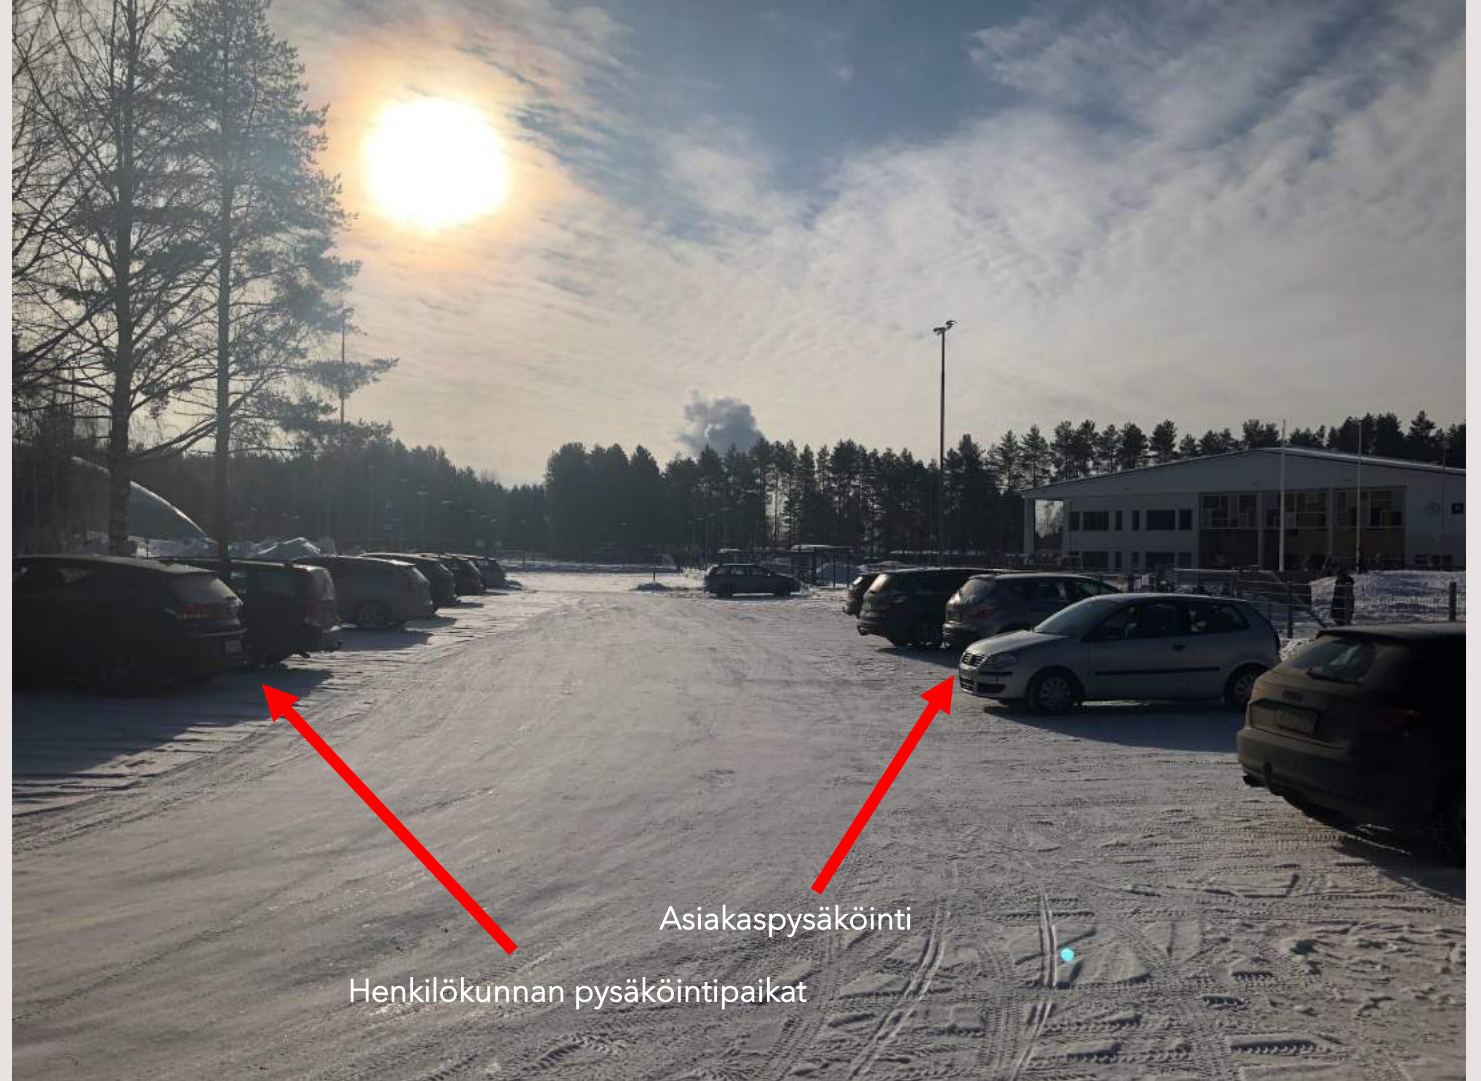

1. Pysäköinti ja saattoliikenne

- Henkilökunnan autopaikat ovat yhdellä sivulla ja viereisen päiväkodin käytössä olevalle saattoliikenteelle on varattu 3 kpl 30 min pysäköintipaikkoja.
- Saattoliikenteen paikkojen vieressä olevia pysäköintipaikkoja ei ole merkitty ja niihin ei ole asetettu pysäköintiaikaa.
- Kadun toisella puolella on n. 12 kpl 4 h kiekollisia pysäköintipaikkoja.



1. Pysäköinti ja saattoliikenne

- Pysäköintialueella on 2 kpl vammaispysäköintipaikkoja.
- Vammaispysäköintipaikat on merkitty oikein, vaikka niiden etäisyys pääsisäänkäynniltä ja esteettömältä sisäänkäynniltä (luiska) on n. 50 m (määräys etäisyydelle on korkeintaan 10 m).
- Vammaispysäköintipaikkojen leveyttä ei voitu mitata lumen takia (määräys: leveys 3600 mm, pituus 5000 mm).
- Talviaikaan vammaispysäköintipaikkaa tarvitsevat henkilöt joutuvat hahmottamaan esteettömän kulkureitin pysäköintialueelta sisäänkäynnille lumen takia.
- Pysäköintialueen pintaa, sen tasaisuutta tai pintamerkintöjä ei voitu selvittää lumen määrän takia.



1. Pysäköinti ja saattoliikenne

- Pyöräliikenteelle on varattu pyöräparkki lähelle sisäänkäyntiä portaiden viereen.
- Pyöräparkin luo ei ole opasteita, mutta sen sijainti erottuu piha-alueelle saavuttaessa.
- Henkilökunnan pyöräparkki on merkitty lapulla pääovien luona.



2. Kulkureitit ja levähdyspaikat ulkona

- Kohteen pääkulkuväylät ovat havaittavat, mutta reitillä ei ole opasteita esteettömälle kulkureitille (luiska).
 - Kulkuväylän vapaa leveys on 1,5 m – 5 m, mikä on riittävä (vähimmäisleveyden kriteeri 1,5 m).
 - Kulkuväylän pituus- ja sivukaltevuutta ei voitu mitata lumen takia. Pituuskaltevuuden määräys on korkeintaan 5 % ja sivukaltevuuden kriteeri on 2 % (SuRaKu, Suunnittelu, rakentaminen, kunnossapito -esteettömyyskriteerit, myöh. "kriteeri").
 - Luiskalle mennessä on havaittavissa loivaa kohoumaa, mutta ei huomattavia tasoeroja tai putoamisvaaraa (yli 500 mm).
 - Kulkureitin varrella ei ole levähdyspaikkoja.
 - Kulkureitin pintamateriaalia ja sen tasaisuutta ei voitu arvioida lumen takia. Pinnan tulisi kuitenkin olla kova, tasainen, tasavärinen (ei anna vaikutelmaa tasoeroista) ja märkänäkin luistamaton. Kartoituksessa ei myöskään voitu arvioida kulkuväylän pinnan mahdollisia ohjausmerkintöjä lumen takia.
 - Pääkulkuväylän tulisi olla vapaa sadevesikaivojen kansista sekä sadevesikouruista (kansi saisi olla enintään 20 mm ylempänä tai alempana kulkuväylän pintaa. Avokourun leveys korkeintaan 200-400 mm).
 - Mahdollisilla kaltevilla osuuksilla tulisi olla yhtenäinen käsijohde (kahdella korkeudella; 700 mm ja 900 mm).
-



2. Kulkureitit ja levähdyspaikat ulkona

- Jalankulku- ja ajoväylä ovat erikseen, mutta mahdollisen erottelualueen leveyttä (suositus 5 m) ei voitu mitata lumen takia.
- Kulkuväylä on vapaa törmäyksen tai kompastumisen aiheuttavista esteistä (riippuen, miten pyörät on pysäköity pyöräparkkiin, tästä voisi olla opaste pyöräparkin luona).
- Portaiden luo vievä kulkuväylä reunustettu betonilla (vapaa kulkuaukko 1140 mm leveä, melko kapea kahden tai useamman henkilön kohtaamiseen).

2. Kulkureitit ja levähdyspaikat ulkona

- Kulku luiskalle on rakennuksen sivussa kauempana ja erillään portaallisesta kulkureitistä. Vammaispysäköintipaikalta luiskalle johtava reitti on liian pitkä (50 m, kun määräys on 10 m).
- Kulkuväylä on talvella hiekoitettu, mutta kartoitusajankohtana silti jäinen ja hieman liukas.
- Kulkureitillä ei ole havaittavia sadevesikouruja, mutta sisäänkäynnin luona on katoksessa avonainen sadevesiputki, jota ei ole johdettu maahan.
- Kulkuväylä on valaistu tasaisesti. Valaistuksen voimakkuutta tai mahdollisia katvealueita ei voitu mitata kartoituksen ajankohtana (päivä).



2. Kulkureitit ja levähdyspaikat ulkona

- Henkilökunnan pyöräpysäköinti sijaitsee ulko-oven vieressä olevassa pienessä syvennyksessä. Paikka on merkitty ikkunaan kiinnitetyllä lapulla.
- Sisäänkäynnin luona on seinän mukaisesti kulkeva sadevesikouru, joka ei häiritse pääsyä sisäänkäynnille.



2. Kulkureitit ja levähdyspaikat ulkona


- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Kulkureitin varrelle olisi hyvä lisätä levähdyspaikka (1 per 50 m)• Levähdyspaikat tulee sijoittaa kulkuväylän ulkopuolelle, jotta ne eivät aiheuta törmäys- tai takertumisvaaraa.• Levähdyspaikan tulee kuitenkin erottua selkeästi kulkuväylästä tummuuskontrastina.• Levähdyspaikan ympärillä oleva pinta tulisi olla kova, tasainen ja märkänäkin luistamaton. | <ul style="list-style-type: none">• Levähdyspaikan istuinkorkeus tulisi olla 450 mm/ 500-550 mm.• Lapsille merkitty levähdyspaikan istuinkorkeus on 300 mm.• Istuimissa tulisi olla suora selkänoja sekä käsinojat, joiden avulla voi ponnistaa ylös. Istuimien jalkatila tulisi olla avoin.• Jos levähdyspaikalla on pöytä, sen ääreen tulisi päästä myös pyörällisillä apuvälineillä (vapaan polvitilan korkeus 670 mm, leveys 800 mm, syvyys 600 mm) |
|---|--|

3. Kyltit ja opasteet

- Rakennuksen sivussa on teksti "UIMAHALLI", joka näkyy tietä kulkiessa rakennuksen suuntaan. Ennen uimahallia tien varressa on myös opaste, joka kertoo uimahallin suunnasta.
 - Rakennuksen pihalle vievä tie on merkitty liikennemerkillä, joka sallii pyörä- ja jalankulkuliikenteen. Samassa yhteydessä on myös pelastustien merkki.
 - Pysäköintialue on merkitty vammaispysäköintipaikkakyltillä, saattoliikennekyltillä sekä henkilökunnan pysäköintiä merkitsevällä kyltillä.
 - Tontilla ei ole kartallista opastetta, joka auttaisi suunnistamaan piha-alueella, tai osoittaisi pelastusteiden reitit.
 - Rakennuksen kulkuväylällä ei ole yleisopastetta, joka viittaisi kulkuun esteettömälle sisäänkäynnille (luiska).
 - Sisäänkäynnille tullessa ei ole tilaopastetta. Sisäänkäynti on merkitty "UIMAHALLI"-kyltillä.
-


3. Kyltit ja opasteet

- Ulko-ovessa on tulosteena aukioloajat, mutta niiden kirjasin on pienikokoinen ja ovesta heijastuva valo vaikeuttaa tulosteen luettavuutta. Poikkipuolinen kaide estää myös tulosteen luettavuutta.
- Suositellaan mattapintaista ja suurikokoisempaa infoa aukioloajoista.

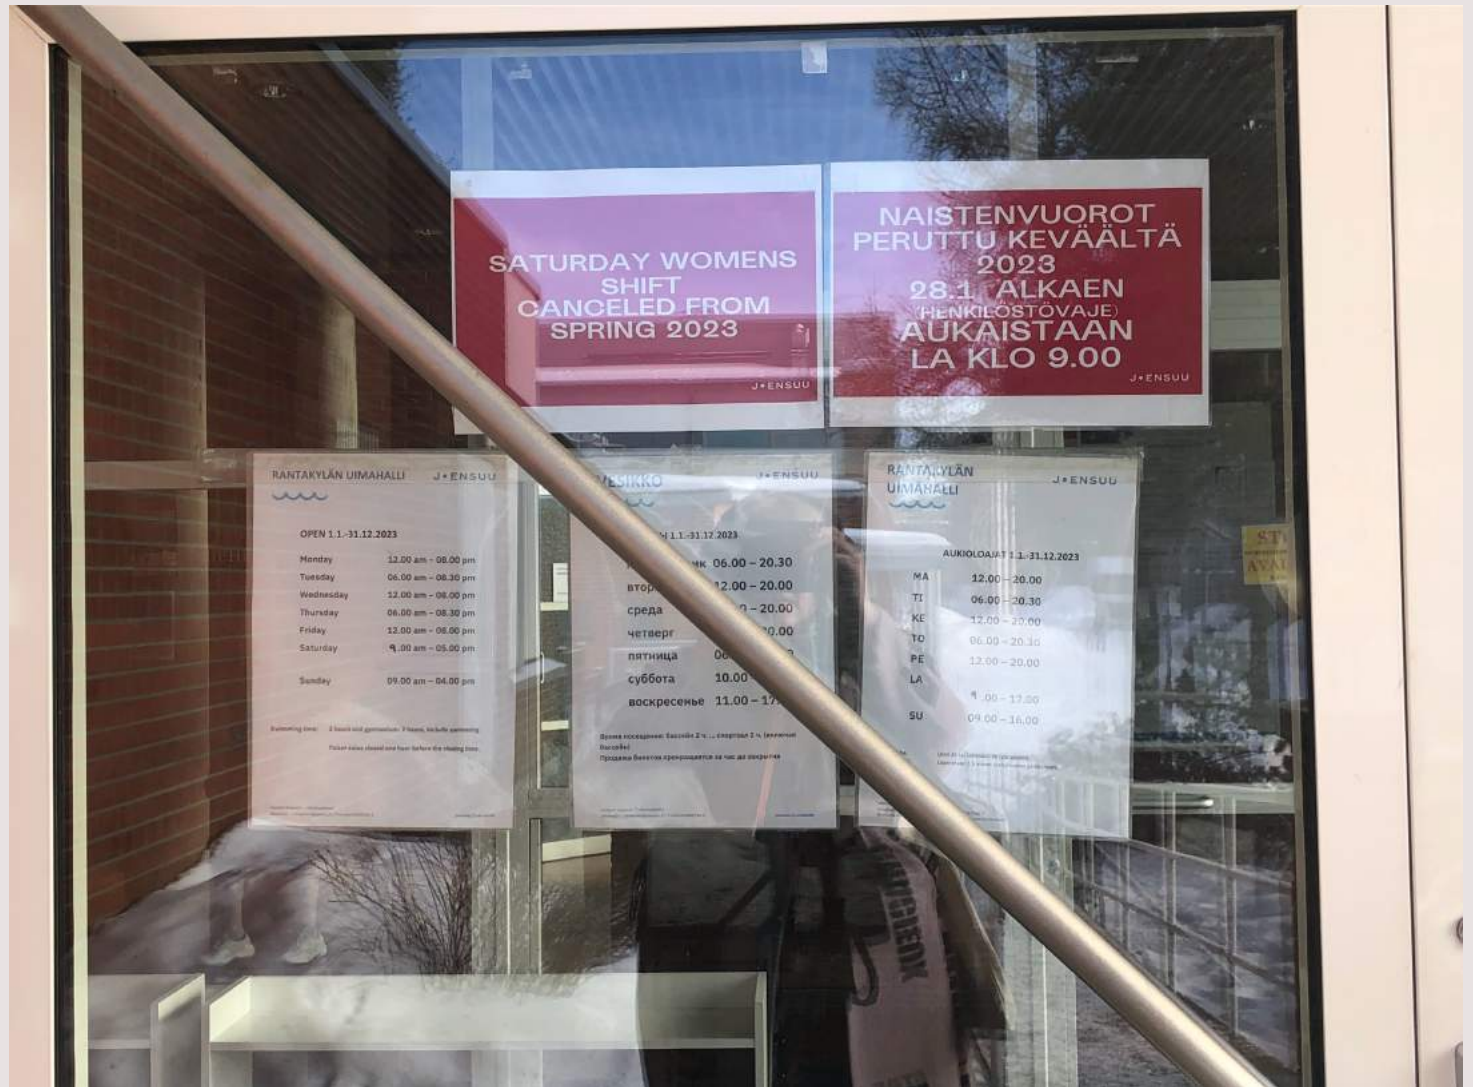

3. Kyltit ja opasteet

- Sisääntuloaulassa on ilmoitustaulu (keskikohdan korkeus lattiasta 1500 mm); se erottuu tummuuskontrastina taustastaan ja sen ääreen pääsee helposti myös pyörällisillä apuvälineillä.
- Ilmoitustaulun yläpuolella on kyltti "Kiinteistössä defibrillaattori". Kyltin voisi sijoittaa alemmaksi, jotta se näkyisi selkeämmin. Kyltissä on hyvä tummuuskontrasti.
- Oikeanpuoleisessa kuvassa naisten puolen ilmoitustaulu, jonka luo on esteetön kulku.

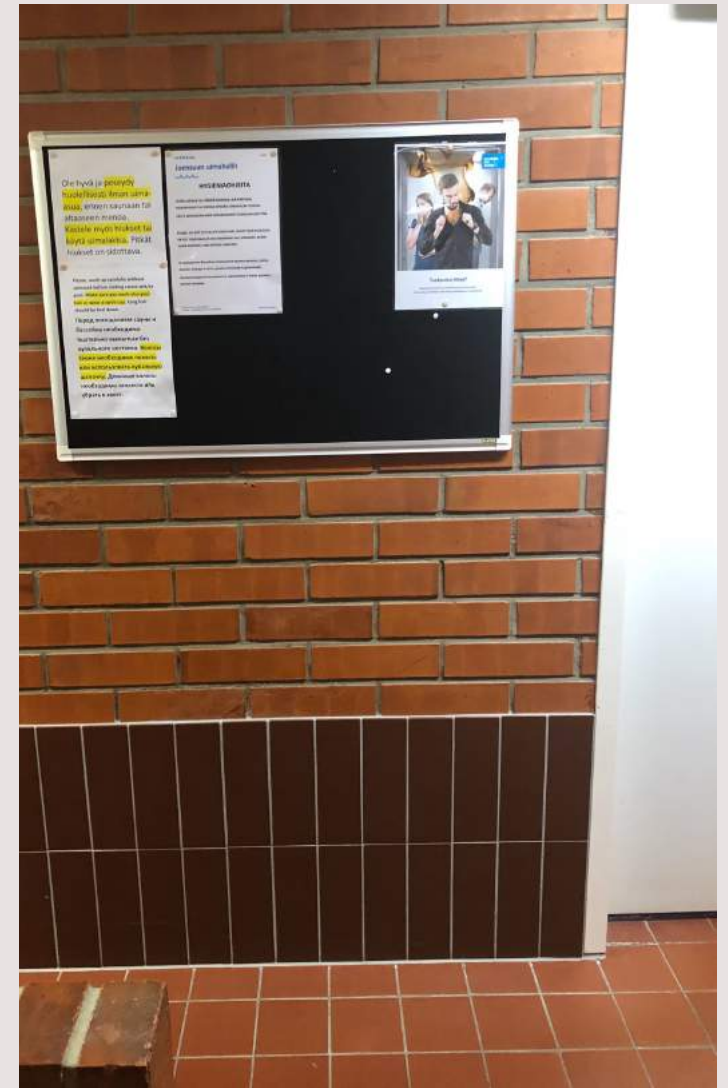

3. Kyltit ja opasteet

- Kyltit, joilla pukuhuoneet on merkitty ovat korkealla ja "NAISET"-kyltti erottuu huonosti, koska sen eteen on laitettu juoma-automaatti.
- Kylteissä on kuitenkin kuvasymboli, joka helpottaa niiden ymmärtämistä.
- Metallinen kyltti muodostaa hyvän tummuuskontrastin tiiliseinän kanssa.




3. Kyltit ja opasteet

- Avainten palauttamisesta muistuttavia kylttejä on runsaasti ja ne on helppo havaita.
- Kuntosalin ovesta on symboli, mutta se on pienehkö ja näkyy huonosti 3 m päähän, kuten myös oven yläosassa oleva teksti "KUNTOSALI"



3. Kyltit ja opasteet

- Naisten puolen esteetön WC on huonosti merkitty ("WC/INV.N 110") ja sen ovi ei erotu tummuuskontrastina taustastaan.
- Ovessa ei ole kuvasymbolia tai tietoa kummalla puolella WC-istuinta on vapaata tilaa.
- Pesuhuoneen ovi erottuu tummuuskontrastina taustastaan, mutta sen kuvasymboli on pieni ja asetettu liian korkealle. "PESUHUONE"-teksti on vaikeasti luettavissa oven yläreunassa.

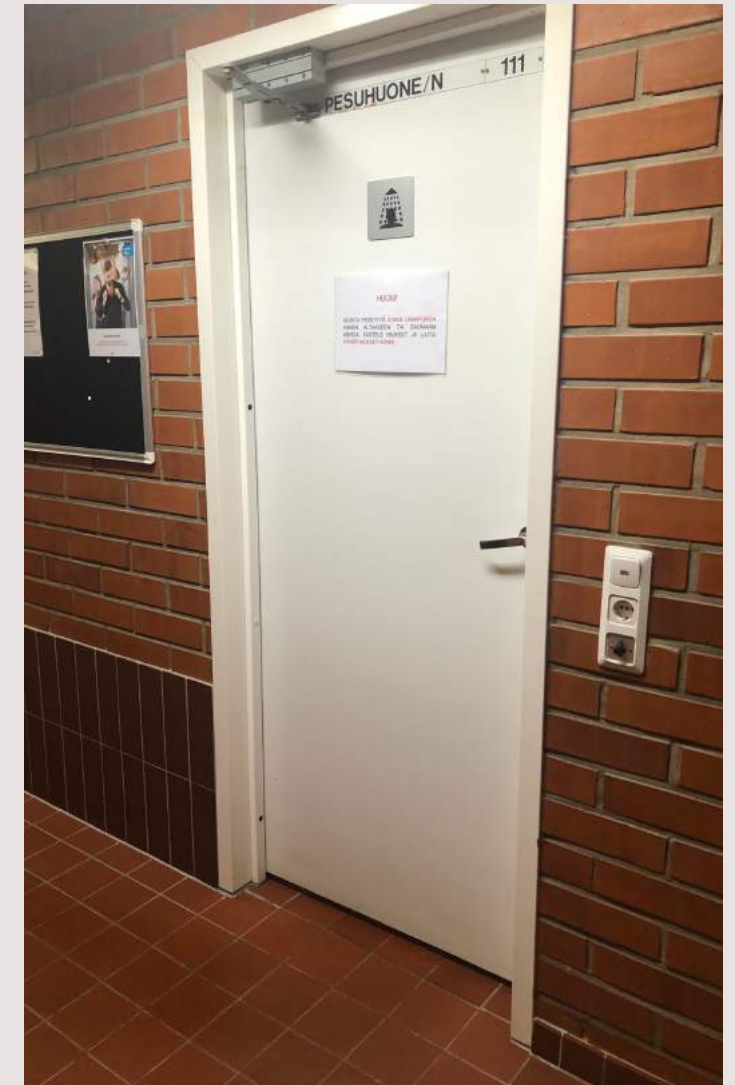

3. Kyltit ja opasteet

- Asiakaspalvelutiskin luona lasissa on useita lappuja ja tiedotteita, joita on vaikea hahmottaa ja lukea kauempaa niiden koon ja heijastuksen takia.



3. Kyltit ja opasteet

- Kulkuväylien varrella on muutamia seinään kiinnitettyjä lappuja, jotka on asetettu liian korkealle, jotta pyörällisillä apuvälineillä liikkuvat näkevät lukea ne. Lappujen tekstikoko on myös liian pieni (metrin etäisyydeltä katsottaessa kirjainten korkeuden tulisi olla 15 mm).



3. Kyltit ja opasteet: suositukset ulkona oleville opasteille

- Kartallinen tonttiopaste, johon on merkitty vammaispysäköintipaikat ja esteettömät reitit sekä poistumistiet. Lisäksi olisi hyvä merkitä etäisyydet (esim. pääsisäänkäynti 30 m ja nuoliopaste).
 - Esteettömät reitit merkittävä pyörätuolisymbolilla.
 - Opasteet niihin paikkoihin, joissa kulkija joutuu valitsemaan reittinsä, esim. portaille ja luiskalle.
 - Opasteet tulisi sijoittaa kulkuväylän ulkopuolelle, niin ettei niistä koidu törmäysvaaraa.
 - Opasteen keskikohta maasta tulisi olla 1400-1600 mm.
 - Opasteen kirjasinkoon tulisi olla 15 mm, kun sitä katsotaan metrin etäisyydeltä (20-25 mm).
 - Opasteessa tulee käyttää helppolukuista kirjasintyyppiä (esim. sans-loppuiset fontit) ja tekstin tulee luoda riittävä tummuuskontrasti taustansa kanssa (vaalea kirjasin tummalla pohjalla tai päinvastoin. Toimivia kontrasteja ovat mm. tummansininen vs. valkoinen, tummanvihreä vs. valkoinen, musta vs. valkoinen, tarvittaessa voidaan käyttää keltaista korostusväriä).
 - Opasteessa suositellaan käytettävän myös kuvasymboleita. Harkinnanvaraista on kohokuviointi ja pistekirjoitus.
 - Opasteen pinnan tulee olla himmeä ja häikäisemätön. Opasteen tulisi olla katuvalaistuksen piirissä (tarvittaessa katuvalaistusta tulisi lisätä, jotta opasteet ja kulkureitit erottuisivat selkeästi myös pimeällä)
-

3. Kyltit ja opasteet: suositus sisäänkäynnin opasteelle

- Sisäänkäynti tulisi selkeästi merkitä sisäänkäynniksi. Opasteen tulisi olla helposti havaittavissa portailta ja luiskalta.
 - Opasteeseen olisi hyvä merkitä toiminnot, joihin sisäänkäynnistä pääsee (esim. asiakaspalvelutiskin suunta sisään astuttaessa, mahdollinen kahvila tms.)
 - Aukioloajat olisi hyvä merkitä suurikokoisella ja selvästi havaittavilla fontilla, joka näkyy 1-3 metrin päähän.
 - Opasteen keskikohdan maasta tulisi olla 1400-1600 mm.
 - Opasteeseen olisi hyvä laittaa tieto, että tilassa on esteetön WC (ja niiden lukumäärä).
-

3. Kyltit ja opasteet: suositus sisätilojen opasteille

- Suositellaan sisääntuloaulaan rakennuksen pääopastetta, jonka yhteydessä olisi myös rakennuksen pohjapiirros.
 - Opaste tulisi olla helposti havaittavissa (fontti ja tummuuskontrasti) ja sopivalla korkeudella (keskialue 1400-1600 cm maasta).
 - Opasteeseen tulisi merkitä esteettömät kulkureitit pyörätuolisymbolilla.
 - Tiloissa tulisi olla kulunohjausopasteita, jotka ovat helposti havaittavissa ja joita on asetettu tasaisin väliajoin matkan varrelle. Nykyisellään rakennuksen seinät ja käytävät ohjaavat kulkua, mutta reitit ovat kapeita ja niitä ei ole merkitty selkeästi.
 - Tiloihin tulisi myös harkita lattiaopasteita helpottamaan tilassa liikkumista (tarrat tai koho-opasteet). Lisäksi tasoerot, luiskat ja muut tasaisesta lattiapinnasta poikkeavat erot olisi merkittävä huomioteipillä (esim. kelta-musta karheapintainen teippi, joka ei luista).
 - Jos rakennukseen suunnitellaan hissiä, sen yhteyteen tulee laittaa kerrosopaste.
-

4. Valaistus ulkona

- Pysäköintialueen varressa on korkeita valopylväitä, mutta ne eivät valaise pysäköintialuetta suoraan.
- Sisäänkäynnille johtavan kulkureitin varrella sijaitsee pyöreitä valaisimia, jotka asettuvat rakennuksen sivuun pyöräparkin, portaiden ja luiskan varrelle.
- Katetun sisäänkäynnin luona ei ole erillistä kohdevalaistusta.



4. Valaistus ulkona

- Kulkureitin varrella on kiinteitä valaisimia, joiden voimakkuutta ei voitu mitata päiväaikaan.
- Portaiden ja luiskan päättymiskohta on valaistu, mutta alkamiskohta voi jäädä katveeseen.



5. Portaat ja luiska ulkona

- Reitti portaille on reunustettu ja portaiden alkamiskohtaa ei ole merkitty opasteella.
- Portaat ovat suojaisat ja portaiden reunan vieressä on vain yksi valaisin, joka sijaitsee portaiden yläpäässä, tämä voi luoda katvealueita. Portaita ei ole katettu.
- Portaan alkamis- tai päättymiskohdassa ei ole huomioaluetta, myös kääntymistila on rajallinen, varsinkin portaiden alkamiskohdassa. Kahden ihmisen on vaikea kohdata portaissa (portaan leveys 1210 mm)
- Porrasaskelmat ovat umpinaiset ja suoravartiset. Toisella puolella portaita on käsijohde (käsijohde olisi hyvä olla molemmilla puolilla ja kahdessa eri korkeudessa; 700 mm ja 900 mm).
- Porrasaskelmissa on pientä kulumaa, varsinkin ulkoreunoissa, mutta askelmien pinta on kova.
- Portaat olivat kartoituksen aikaan lumen ja jään peitossa, mutta hiekoitetut. Ei voitu mitata, ovatko portaat märkänäkin luistamatomat.



5. Portaat ja luiska ulkona

- Porrasaskelmien etureunat ovat hieman ulkonevat, mikä voi aiheuttaa kompastumisriskin (kts. Kuva).
- Porrasaskelmien nousu pysyy samana (kun portaita on alle 10 kpl ei tarvita välitasannetta).
- Portaiden mataluus (140 mm) ja syvyys (570 mm) helpottavat kulkua.



5. Portaat ja luiska ulkona

- Portaiden yhteydessä oleva käsijohde on riittämätön: se ei ylety portaiden alkamis- tai päättymiskohdan yli (300 mm), eikä kulje portaiden mittaa kahdella tasolla (700 mm ja 900 mm).
- Käsijohde on valkoiseksi maalattua metalliputkea, joka erottuu huonosti tummuuskontrastina taustastaan varsinkin talvella.





5. Portaات ja luiska ulkona

- Portaiden toisen puolen betoni- ja tiiliseinästä on mahdotonta ottaa tukea käsijohteen puuttuessa.
- Portaiden reunat ovat jo kuluneet ja aiheuttavat kompastumisriskin.
- Portaiden alkamiskohdassa oleva kääntymätila on rajallinen ja vaikeuttaa kahden kulkijan kohtaamista.
- Reunatut portaat on myös vaikea hahmottaa piha-alueelta ja pysäköintipaikalta.

5. Portaat ja luiska ulkona

- Esteetön reitti sisäänkäynnille (luiska) on kauempana pysäköintialueelta ja vammaispysäköintipaikoista kuin esteellinen reitti (portaat). Varsinkin lumen peitossa reitti luiskalle näyttää lievältä ylämäeltä, eikä tasaiselta.
- Luiskalle päästäkseen tulee kiertää rakennuksen sivuun. Luiskaa ei ole katettu.
- Kartoituksen aikaan luiska ja sille johtava kulkureitti oli lumen ja jään peitossa, oletuksena kuitenkin on, että luiska on yhtenäistä materiaalia ja sen alkamis- ja päättymiskohdassa ei ole opastetta tai huomioaluetta. Luiskan päissä on kuitenkin riittävästi kääntymistilaa.
- Luiska on suoravartinen ja jaettu käsijohteella kahtia. Yhden puolen leveys on 910 mm (määräys on 900 mm, joten leveys on riittävä).
- Luiska on riittävän pitkä ja sen keskikohdassa on tasanne (1200 mm pitkä). Tasannetta ei kuitenkaan ole merkitty mitenkään ja sitä oli vaikea erottaa luiskan ollessa lumen peitossa.
- Lumen takia luiskan tasaisuutta ja luistamattomuutta ei voitu määrittää. Ei myöskään voitu selvittää onko luiskan pinta ehjä.
- Luiskaa ei ole valaistu kunnolla. Luiskan päättymiskohdassa on yksi pyöreä valaisin.



5. Portaat ja luiska ulkona

- Luiskan pituuskaltevuus mitattiin lumen estäessä kaiteesta, joka on luiskan suuntainen. Pituuskaltevuudeksi mitattiin 9,4 % (kriteeri; korkeintaan 5 %) ja tasanteen kaltevuudeksi mitattiin 2,8 % (kriteeri; korkeintaan 2 %). Luiska on täten liian jyrkkä.
- Kartoituksen aikana kartoittaja todisti pyörällisellä apuvälineellä liikkuvan henkilön kulkua luiskalla; hän tarvitsi avukseen kaveriaan, koska luiskan jyrkkyyden vuoksi alaspäin kulku olisi ollut itsenäisesti liian vaarallista (liian suuri vauhti pyörälliselle apuvälineelle).
- Sivukaltevuutta ei voitu mitata lumen ja jään takia.
- Käsijohde on valkoiseksi maalattua metalliputkea, joka erottuu huonosti tummuuskontrastina taustastaan. Käsijohde ei ulotu luiskan alkamiskohdan yli. Luiskan keskikohdassa olevan käsijohteen päättyessä johde kaartuu, jotta siitä voi ottaa kiinni. Pyöristetystä käsijohteesta (halkaisija; kriteerin mukainen 25-40 mm) saa hyvän otteen.
- Käsijohde on katkeamaton, mutta käsijohdetta on vain luiskan toisella puolella ja keskikohdassa.
- Toisessa reunassa oleva käsijohde on kahdessa eri tasossa. Käsijohteen korkeus on 860 mm (kriteeri 700 mm ja 900 mm).



5. Portaat ja luiska ulkona

- Kun saavutaan luiskan päättymiskohtaan sisäänkäynnille luiskan edessä on jalkagrilli, joka on hieman koholla maasta. Tämä voi muodostaa kompastumisvaaran tai liikkumisesteen pyörällisiä apuvälineitä käyttävälle henkilölle tai muuten toimintarajoitteiselle henkilölle.
- Sisäänkäynnin luona olevaa valkoista pylvästä voi olla vaikea erottaa tummuuskontrastina taustastaan; sen yhteydessä olisi hyvä olla huomioteippiä, jotta se ei muodosta törmäysetettä luiskalta noustessa sisäänkäynnille.





6. Ulko-ovi ja ulkoeteinen

- Irtonainen ja kohonainen rappuralli voi muodostaa kompastumisvaaran. Rappuralli ei myöskään ole koko sisäänkäynnin levyinen.
- Jalkagrilli on vääntynyt ja koholla; se voi aiheuttaa kompastumisvaaran.

6. Ulko-ovi ja ulkoeteinen

- Sisäänkäynti on rakennuksen sivussa ja se voi olla vaikea havaita uusille kävijöille (kts. Kyltit ja opasteet -osio). Luiskalle päästessä sisäänkäynti on helposti havaittava tummuuskontrastina taustastaan.
- Sisäänkäynti on katettu, mutta katoksessa ei ole erillistä valaistusta. Valaistus tulee sivussa olevista pyöreistä valaisimista, jotka voivat luoda katvealueita.
- Ulko-oven edessä on tasanne. Tasanteen luona olevan pylvään ja ulko-oven välinen matka on 1920 mm, mikä riittää pyörällisillä apuvälineillä kulkevan kääntymiseen tilassa (aiemmin tässä raportissa on suositeltu pylvään merkitsemistä huomioteipillä sekä huomioitu tasanteen luona olevan jalkagrillin aiheuttavan kompastumisvaaran).




6. Ulko-ovi ja ulkoeteinen

- Henkilökunnan pyöräparkki on merkitty kuvaan punaisella ympyrällä. Jos pyöriä on useita ne voivat olla sisäänkäynnin edessä. Asiakkaiden pyöräparkki sijaitsee kauempana portaiden luona.
- Sisäänkäynnin edustassa ei ole sulanapitojärjestelmää ja kartoituksen aikana edusta on lumenen ja jäinen (kylläkin hiekoitettu).
- Sisäänkäynnin luona ei ole istuimia (kts. Kulkureitit ja levähdyspaikat ulkona).
- Ulko-oven yhteydessä ei ole ovikelloa tai ovipuhelinta. Ulko-ovi on hyvin raskas avata (yli kriteerin 4 N) ja ovipainiketta suositellaan oven yhteyteen.
- Ulko-oven yhteydessä olisi myös hyvä olla maahan kiinnitetty käsijohde, josta voisi tarvittaessa ottaa kiinni.
- Kannellinen roskakori olisi suojassa tuulelta. Roskakori olisi myös hyvä merkitä selkeästi.



6. Ulko-ovi ja ulkoeteinen

- Molemmin puolin ulko-ovea on riittävästi tilaa pyörällisillä apuvälineillä kulkemiseen ja kääntymiseen.
- Ulko-oven vieressä avautumispuolella on oven ulkopuolella ja sisäpuolella tarpeeksi vapaata tilaa (määräys on vähintään 400 mm).
- Kulkuaukon vapaa leveys on 1035 mm yhden oven ollessa auki (toisen parioven vapaa leveys on 1120 cm). Määräys on vähintään 850 mm, joten leveys on riittävä. Uimahallin verkkosivuilla ulko-oven leveydeksi on ilmoitettu 1090 mm.
- Ulko-oven luona on kynnys, jonka korkeus on ulkona 60 mm ja sisällä 25 mm. Kynnystä on pyritty tasoittamaan luiskalla/ kiilalla. Tämä helpottaa ovesta kulkemista. Uimahallin verkkosivuilla ulko-oven kynnyksen korkeudeksi on ilmoitettu "korkeintaan 5 cm korkea" ja, että tuulikaapista löytyy siirrettävä alumiiniluiska, joka helpottaa ulko-ovesta kulkemista.
- Tuulikaapin kumimaton ja kynnyksen väliin jää vapaata tilaa, joka voi luoda kompastumisvaaran. Kumimatto olisi hyvä mitoittaa tarkemmin tuulikaappiin.

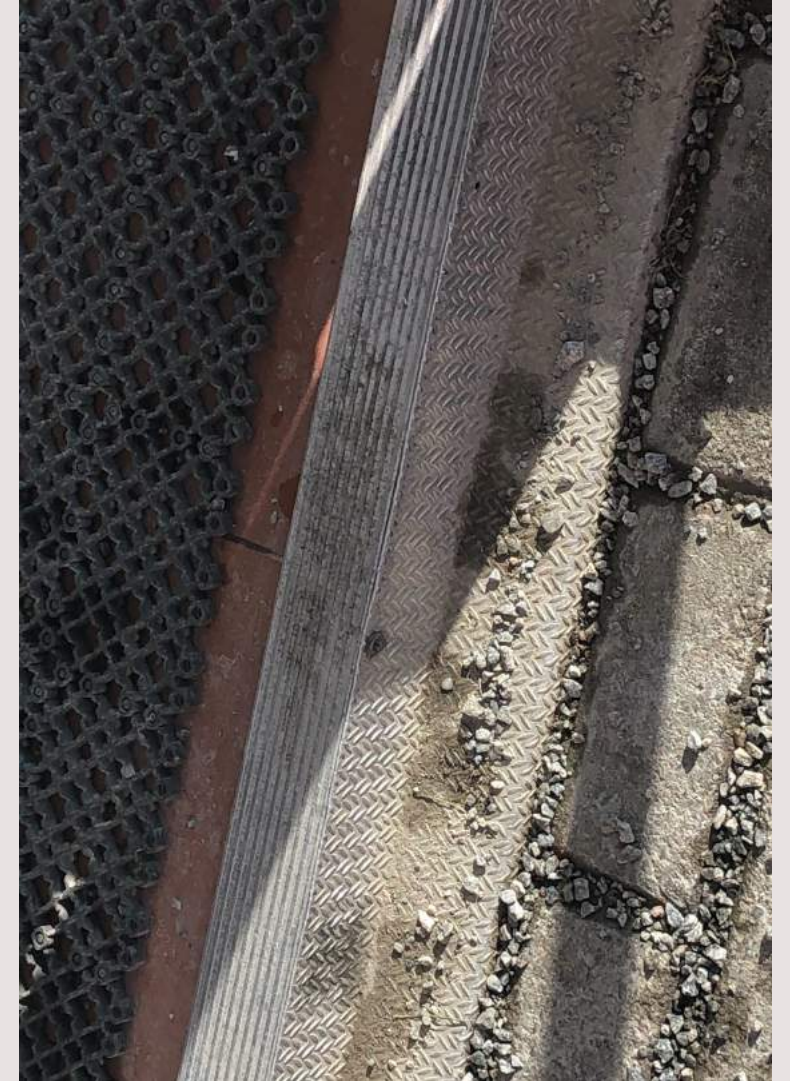


6. Ulko-ovi ja ulkoeteinen

- Ulko-oven sisäpuolen 25 mm kynnyksen korkeus näkyy selkeämmin oikeanpuoleisessa kuvassa.
- Kumimaton ja laatoitusreunan välinen rako selkeämmin vasemmanpuoleisessa kuvassa (kriteeri alle 5 mm).



6. Ulko-ovi ja ulkoeteinen

- Siirrettävä luiska on raskas ja toimintarajoitteisella henkilöllä tulee olla avustaja, jotta luiskaa saa asetettua kohdalleen. Asiakaspalvelutiskiltä ei näy selkeästi ulko-ovelle, jos joku tarvitsee apua sisäänpääsemisessä. Ovipainike ja kiinteä luiska helpottaisi kulkua ulko-ovesta.
- Metallinen luiska on myös vääntynyt ja sen reunat ovat terävät.

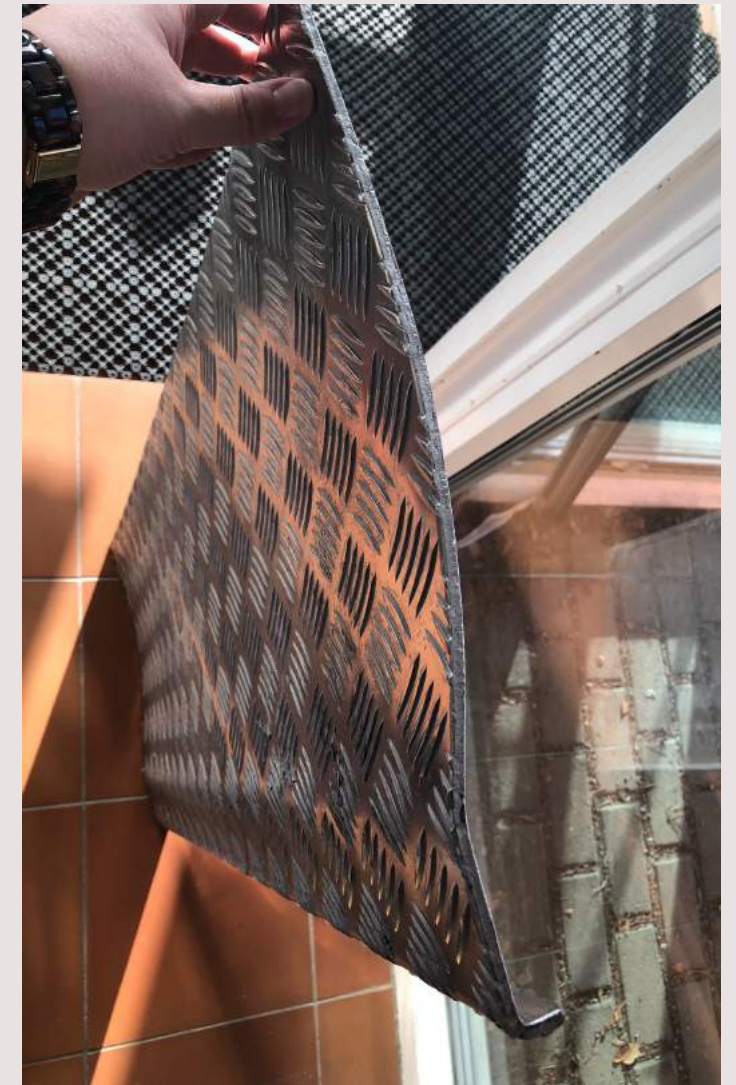

6. Ulko-ovi ja ulkoeteinen

- Ulko-ovi on käsin avattava kääntyvä saranaovi, jossa on suuret oven mittaiset poikittaiset kahvat, jotka muodostavat X:n. Niistä on vaikea saada otetta, kun ovi on muutenkin raskas avata. Kahvan keskimääräinen korkeus maasta on 1070 mm (kriteeri 900-1100 mm), mikä on sopiva.
- Ulko-oven yhteydessä olisi hyvä olla poikittainen vedin, joka erottuisi selkeänä tummuuskontrastina taustastaan. Tällöin ulko-oven vedin olisi yhdenmukainen tuulikaapin vetimen kanssa.
- Ulko-oven ulko- ja sisäpuolella olisi hyvä olla potkulevy.
- Sisäänkäynnin yhteydessä on tilava tuulikaappi (vapaa leveys 3007 mm, vapaa syvyys 2342 mm, kriteeri molemmille 1500 mm).
- Tuulikaapin lattiaan on tehty syvennys kumimattoa varten (kts. dia nro. 36).



6. Ulko-ovi ja ulkoeteinen

- Tuulikaapin ovi on käsin avattava kääntyvä saranaovi. Ovessa on poikkipuolinen vedin, joka helpottaa sen avaamista. Vetimen käyttökorkeus on 1010 mm (kriteeri 900-1100 mm). Tuulikaapin ovi on raskas avata (yli kriteerin 4 N).
- Tuulikaapin valkoreunainen ovi voi olla vaikea hahmottaa aurinkoisena päivänä (, kuten kartoitushetkellä).
- Tuulikaapin ovi aukeaa aulatilaan ja sen sisä- ja ulkopuolella on yli 400 mm vapaata tilaa.
- Kulkuaukon vapaa leveys on yli kriteerin 850 mm.
- Syvennyksessä oleva kumimatto tuo pienen tasoeron, mutta muuten tuulikaapin puoleisen oven yhteydessä ei ole kynnystä.
- Sisäänkäynti itsessään on periaatteessa esteetön tilansa puolesta, mutta ovien raskaus, ovipainikkeen puuttuminen ja kynnykset sekä kumimaton luoma kompastumisriski vaikeuttavat kulkemista.



6. Ulko-ovi ja ulkoeteinen

- Suositellaan potkulevyä ulko- ja tuulikaapin oven molemmille puolille.





6. Ulko-ovi ja ulkoeteinen


- Ulko-ovi ja tuulikaapin ovi pysyvät auki itsekseen.

7. Valaistus sisällä

- Tuulikaapin valaistusvoimakkuutta ei voitu mitata päiväaikaan. Mittaushetkenä tuulikaapin katossa paloi yksi valonlähde. Tuulikaapissa on yhteensä 2 kpl spottivalaisimia.
 - Sisätilojen valot toimivat automaattisesti. Seinissä on valokytkimiltä näyttäviä kytkimiä, mutta henkilökunnalla ei ole tietoa siitä, mitä varten ne ovat.
 - Osa aulatilán valoista ei toimi henkilökunnan mukaan.
 - Aulatilán valaistusvoimakkuus oli 323 lx klo 12.30 aikaan (kriteeri 200-500 lx).
 - Asiakaspalvelutiskin luona mitattiin valaistusvoimakkuudeksi 150 lx (kriteeri 500-750 lx), mikä tekee valaistusolosuhteista hämärät.
 - Kulkuväylien valaistusvoimakkuudeksi mitattiin 280 lx (kriteeri 200-300 lx).
 - Kuntosaliin tulee luonnonvaloa yläikkunoista ja tilán keskivalaistusvoimakkuudeksi mitattiin 200 lx (kriteeri 200-300 lx). Tilassa on muutoin loisteputkivalaisimet, jotka jättävät katvealueita.
 - Henkilökunnan tilojen valaistusvoimakkuudeksi mitattiin 200 lx (kriteeri 200-500 lx).
 - Aulan ikkunassa, pöydän ja istuimien luona, on kappi, joka suojaa tarvittaessa häikäisevältä auringonvalolta.
 - Pukuhuoneen päädyssä olevista ikkunoista tulee myös sisälle päivänvaloa, joka voi häikäistä ja täten vaikeuttaa tilassa liikkumista.
-

7. Valaistus sisällä

- Pukuhuoneeseen tulee valoisena päivänä häiritsevää heijastusta päätyikkunan kautta.
- Kaikki valaisimet eivät toimi sisätiloissa.
- Pesutiloissa sekä esteettömässä WC-tilassa valaistus jättää katvealueita.
- Pukukoppien välissä valaistus on paikoin vain 60 lx (kriteeri 300 lx tai enemmän).
- Yksityisessä pukuhuoneessa on yksi valoputki, joka jättää katvealueita.

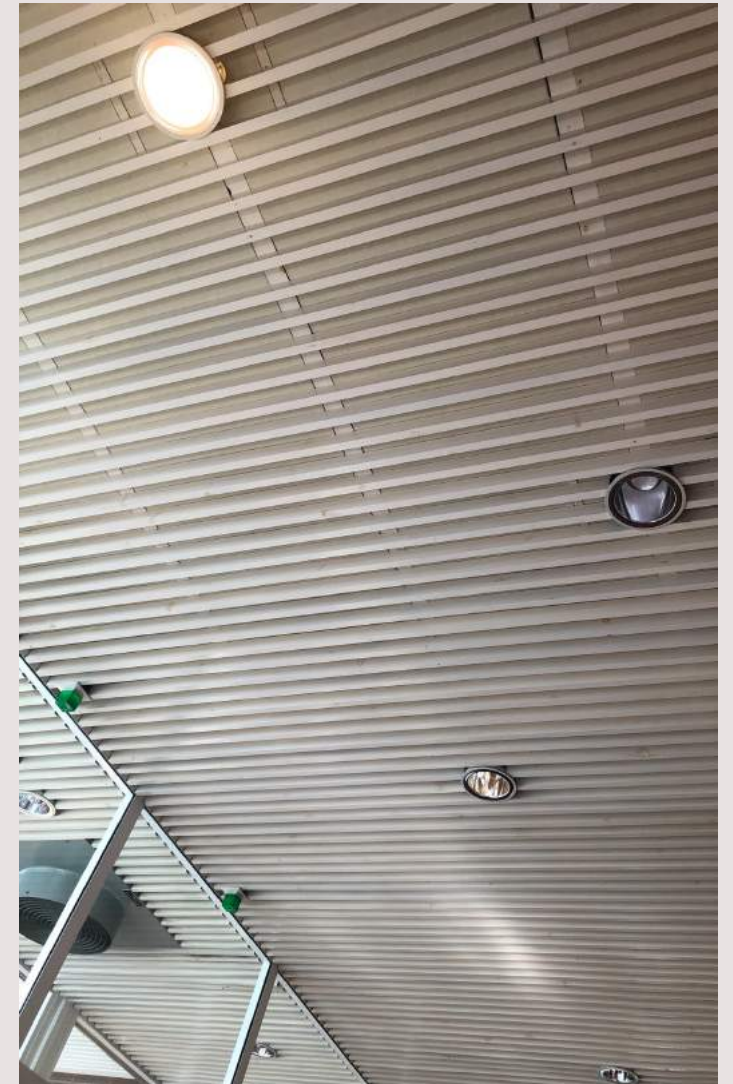

8. Ääniympäristö

- Asiakaspalvelutiskin luona ei ole induktiosilmukkaa.
 - Aula- ja asiakaspalvelutiloissa ei ole kuulutusjärjestelmää tai muita äänentoistojärjestelmiä. Uimavalvojen kopissa on mikrofoni.
 - Kohteen ääniympäristö on hällisevä, kohiseva ja kaikuisa, toisin sanoen meluisa. Tiiliseinät ja sisäovien puute lisäävät ääntä. Akustiikkalevyt voisivat helpottaa kaikuisuuden suhteen.
 - Asiakaspalvelutiski on lasisessa kopissa, jonka ovea henkilökunta pitää kuitenkin auki, koska kopissa ilma ei kierrä kunnolla. Tämä lisää häiritsevää melua myös asiakaspalvelukopissa.
 - Henkilökunnan mukaan asiakaspalvelutiskillä on ajoittain vaikeaa kuulla, mitä asiakkaat sanovat taustamelun takia. Myös asiakkaan intymiteettisuoja on olematon, koska heidän tulee korottaa ääntään tullakseen kuulluksi.
 - Pukukopissa soi radio hyvin voimakkaalla äänenvoimakkuudella (ajoittain yli 50 dB, meluisan raja on 45 dB).
 - Allaspuoli on kaikuisa ja sen äänet kantautuvat aulaan sekä asiakaspalvelutiskille.
 - Aulan desibelitaso oli aamulla mitattuna 36-39 dB, mikä on hyväksyttävä (raja 45 dB). Asiakaspalvelukopin desibeli taso oli 32-35 dB.
 - Kuntosalin äänenvoimakkuus oli voimakkaimmillaan 70 dB (meluisan raja 45 dB).
 - Henkilökunnan mukaan kiireisinä päivinä allas- ja pukuhuoneista tuleva hällinä ja melu on häiritsevää. Ääntä kantautuu myös henkilökunnan tiloihin 2. kerrokseen.
 - Lisää melua tuo ilmastointilaite sekä pukuhuoneesta kantautuva hiustenkuivauslaitteiden hurina.
-

9. Aula ja asiakaspalvelutiski



- Tuulikaapista aulaan saapuessa on 2 kpl kumipohjaisia mattoja. Matot erottuvat tummuuskontrastina laattalattiasta, mutta voivat luoda näkövammaiselle syvyysvaikutelman tasoerosta. Matot eivät luista ja niiden pinta on matalaa nukkaa, minkä ei pitäisi estää pyörällisillä apuvälineillä kulkevien liikkumista.
- Työntekijä kertoi, että aulan lattia on kosteana liukas ja matot helpottavat tilassa kulkemista. Pukuhuoneiden laattalattia on päällystetty liukkautta estävällä pinnoitteella.
- Tuulikaapin ovesta aulaan astuessa oikealla puolella on pöytä (korkeus 710 mm, halkaisija 990 mm) ja 2 kpl selkänojattomia ja käsinojattomia jakkaroita. Jakkaroiden istuinkorkeus on 440 mm (suositus; lapset 300 mm, aikuiset 450 mm, korkea istuin 500-550 mm).
- Pöydässä on neljä jalkaa ja sen luokse pääseminen pyörällisillä apuvälineillä voi olla haastavaa.
- Pöydän ja tuolien luona ei ole pistorasioita asiakaskäyttöön.
- Aulassa on 1 kpl pistorasioita (1000 mm keskikorkeus lattiasta). Pistorasiaa ei ole erikseen merkitty latauspisteeksi, mutta henkilökunnan mukaan sitä saa käyttää kyseiseen tarkoitukseen.
- Aulassa ei ole peilejä.

9. Aula ja asiakaspalvelutiski

- Aulan lattia on punaista neliölaattaa (290 mm x 290 mm), joka luo huonon tummuuskontrastin punaisen tiiliseinän kanssa. Aulassa oleva betonipilari erottuu tummuuskontrastina, mutta sen ympärillä olisi hyvä olla huomioteippiä kaiken varalta.
- Asiakaspalvelutiski on selkeästi havaittava aulassa ja sen luo on lyhyt ja esteetön matka tuulikaapin ovelta (alle 10 m).
- Asiakaspalvelutiskin yhteydessä ei ole istumia. Asiakaskäyttöön varatut rollaattorit (2 kpl) löytyvät tiskin vierestä olevan käytävän varrelta.
- Aulassa on riittävästi vapaata kääntymistilaa pyörällisiä apuvälineitä käyttäville henkilöille (2500 mm, kriteeri on 1500 mm).
- Aulaan sijoitetut kalusteet eivät ole kulkureittien tiellä.



9. Aula ja asiakaspalvelutiski

- Asiakaspalvelutiski ja sitä ympäröivä lasiseinäinen koppi erottuvat tummuuskontrastina punaisesta taustasta.
- Tiskin leveydeltä (3320 mm) kulkee asiointitaso, joka on 895 mm korkeudella. Sen syvyys on 130 mm.
- Asiointitasossa on koukku kepillle tai käsilaukulle, mutta se on rikki.
- Kopin lasiseinistä heijastui valoa häiritsevästi kartoituksen aikana, mikä voi haitata asiointia tiskillä.
- Lasiseinään on kiinnitetty useita erilaisia paperilappuja, joita on vaikea hahmottaa ja lukea pienen fontin takia. Suositellaan yhtenäisiä ja helpommin havaittavia tekstejä (kts. Kyltit ja opasteet).
- Asiakaspalvelukoppiin mahtuu 2 työntekijää, mutta koppi on melko ahdas ja siinä on vaikea liikkua esteettömästi.




9. Aula ja asiakaspalvelutiski

- Asiointitason koukku kepillä tai käsilaukulle on rikki.
- Aulassa on kuntosalin sisäänkäynnin vieressä lukollisia säilytyskaappeja. Säilytyskaappien edustalla on 1200 mm vapaata kääntymistilaa (kriteeri 1500 mm), joten tilaa on liian vähän pyörällisillä apuvälineillä kulkeville.
- Säilytyskaapin keskikorkeus lattiasta on 1270 mm (kriteeri 900-1100 mm)
- Säilytyskaapin lokerot on numeroitu (numeroiden korkeus 15 mm kriteerin mukaisesti).



10. Kulku sisätiloissa

- Aula, asiakaspalvelutiski, pukuhuoneet, pesutilat, sauna, uima-alue ja kuntosali sijaitsevat samassa kerroksessa maantasossa.
- Rakennuksessa on portaitse pääsy toiseen kerrokseen, jossa sijaitsee työntekijöiden taukotila, 2 kpl saunoja sekä fysioterapeutin vastaanotto.
- Tekniset tilat sijaitsevat alakerrassa, jonne on kulku portaitse.
- Rakennuksessa ei ole hissiä.
- Asiointikerroksessa ei ole merkittäviä tasoeroja; miesten puolelta uima-alueelle tullessa on loiva lasku, joka olisi hyvä merkitä huomioteipillä. Uima-altaiden yhteydessä on loivat luiskat käsijohteilla.
- Lattian ja seinien materiaalit ovat pääosin punaista tiiltä ja punaista lattialaattaa. Pesu- ja WC-tiloissa seinät ovat valkoista laattaa. Valkoinen ja punainen luovat tarvittavan taustakontrastin, mutta muuten tiloja voi olla vaikea hahmottaa. Kattomateriaali on valkoiseksi maalattua puuta, joka kohdittain heijastaa valoa.
- Pukuhuoneessa on seinän ja lattian välissä tummanpunaisesta tiilestä tehty reunus (kts. kuva), joka luo hieman tummuuskontrastia.
- Käytävien varrella ei ole kulkemista helpottavia käsijohteita. Suositellaan pyöristetyn käsijohteen asentamista 700 mm ja 900 mm korkeudelle. Jos mahdollista, niin käsijohteen olisi hyvä kulkea molemmilla puolilla kulkureittien seiniä. Käsijohde ei saisi kaventaa kulkureittien vapaata leveyttä entisestään.
- Pukuhuoneen kiinteät penkit voivat vaikeuttaa tilassa liikkumista pukukaappien luona (kts. Pukuhuoneet-osio).

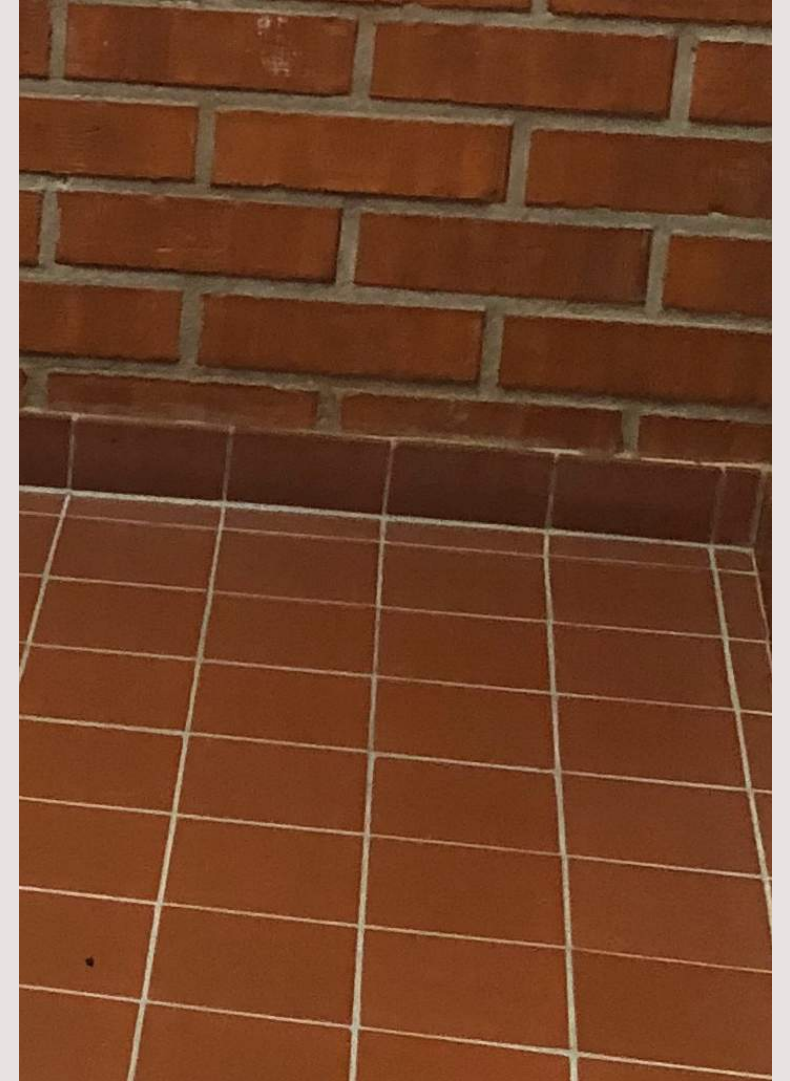


10. Kulku sisätiloissa

- Käytävän alkupäässä on kääntymistilaa 2520 mm, mikä riittää pyörällisiä apuvälineitä käyttävälle henkilölle kääntymiseen (kriteeri 1500 mm).
- Pukuhuoneisiin johtaa tiiliseinillä rajattu käytävä, jonka leveys on 820 mm. Käytävän varrella ei ole sisäovia, mutta käytävä kääntyy pukuhuoneeseen saavuttaessa. Käytävä on sen verran kapea, että asiakkaiden on vaikea kohdata toisensa ilman väistämistä. Pyörällisillä apuvälineillä kulkeva henkilö tarvitsee koko käytävän leveyden kulkeakseen pukuhuoneisiin.




10. Kulku sisätiloissa

- Kuvat havainnollistavat pukuhuoneiden kulkureittien kapeutta sekä huonoa tummuuskontrastia lattian ja seinän välillä.

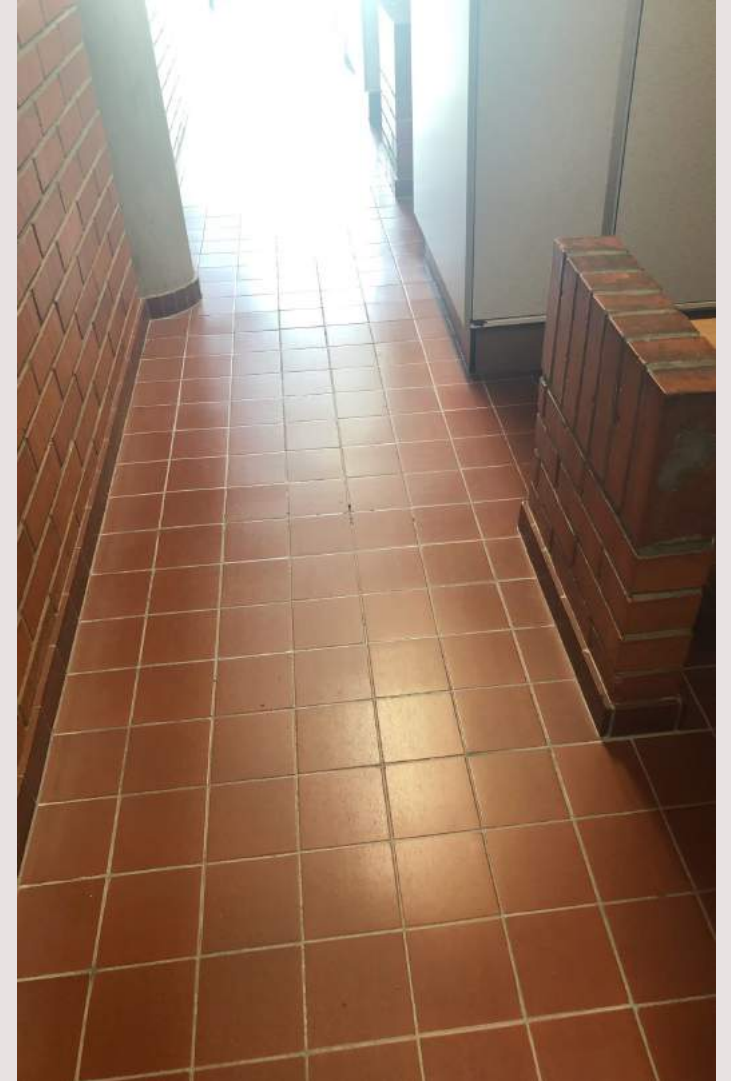

10. Kulku sisätiloissa

- Vasemmanpuoleisessa kuvassa on käytävä, joka on henkilökunnan käytössä: käytävä kulkee asiakaspalvelupisteeltä uima-alueelle. Käytävä on kapea ja kahden ihmisen on väistettävä kohdatessaan.
- Oikeanpuolinen kuva havainnollistaa aulatilassa olevia avoimia roskakoreja. Roskakori(t) olisi hyvä kiinnittää seinään, jotta ne eivät aiheuta kompastumisvaaraa.

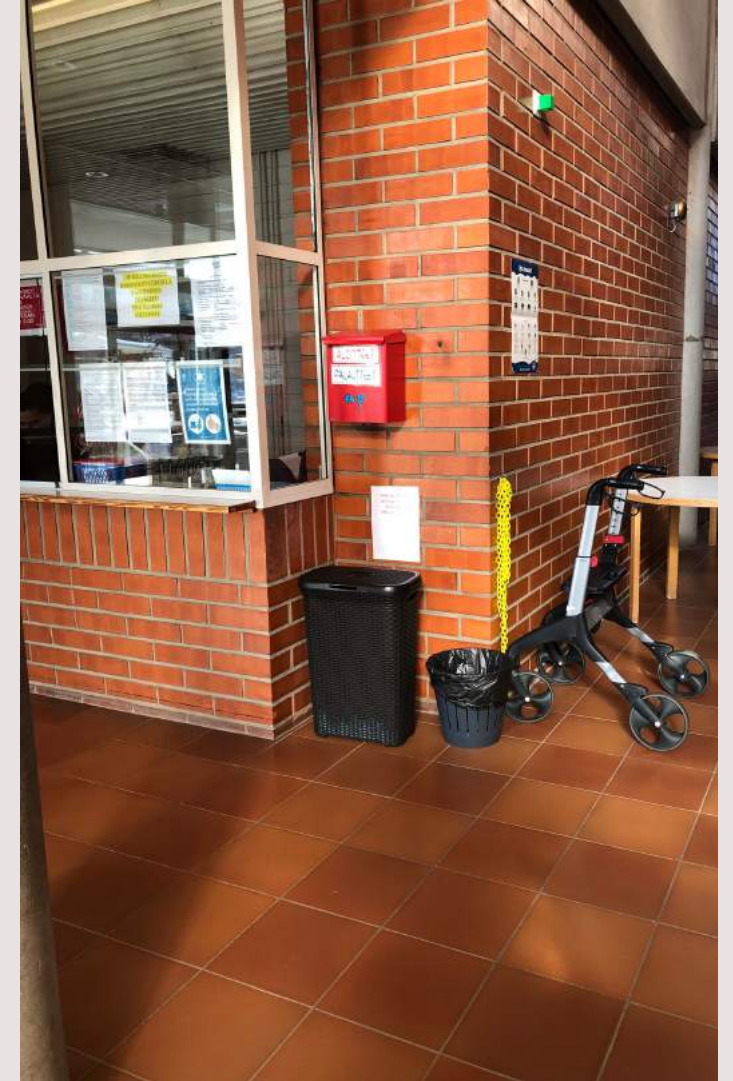


10. Kulku sisätiloissa


- Vasemmanpuoleisessa kuvassa näkyy 2. kerroksen käytävä, jossa on kapeita kohtia pylväiden kohdalla. Tilassa on huono tummuuskontrasti lattia- ja seinämateriaalien välillä.
- Oikeanpuoleisessa kuvassa havainnollistetaan lattiamateriaalien muutosta pukuhuoneesta pesutiloihin kulkiessa.



10. Kulku sisätiloissa: portaat

- Portaات ovat samaa punaista laattaa kuin aulan lattiassa. Ne voivat olla liukkaat kosteana ja märkänä.
- Portaiden etureunassa on kontrastiraidat, jotka auttavat reunan hahmottamista.
- Portaات ovat suositusten mukaan suorat ja umpinaiset.
- Portaiden alku- ja loppupäässä ei ole huomioaluetta (kriteeri huomioalueen syvyydelle 600 mm).
- Askelmat ovat tasaiset ja yhden askelman korkeus on 150 mm (kriteeri alle 160 mm). Portaan askelman etenemä on 270 mm (kriteeri enemmän kuin 300 mm). Portaiden leveys on 1050 mm (yläkertaan menevät portaات ovat hieman kapeammat; 950 mm). Ihmisten voi olla ahdasta kohdata toisensa portaissa.

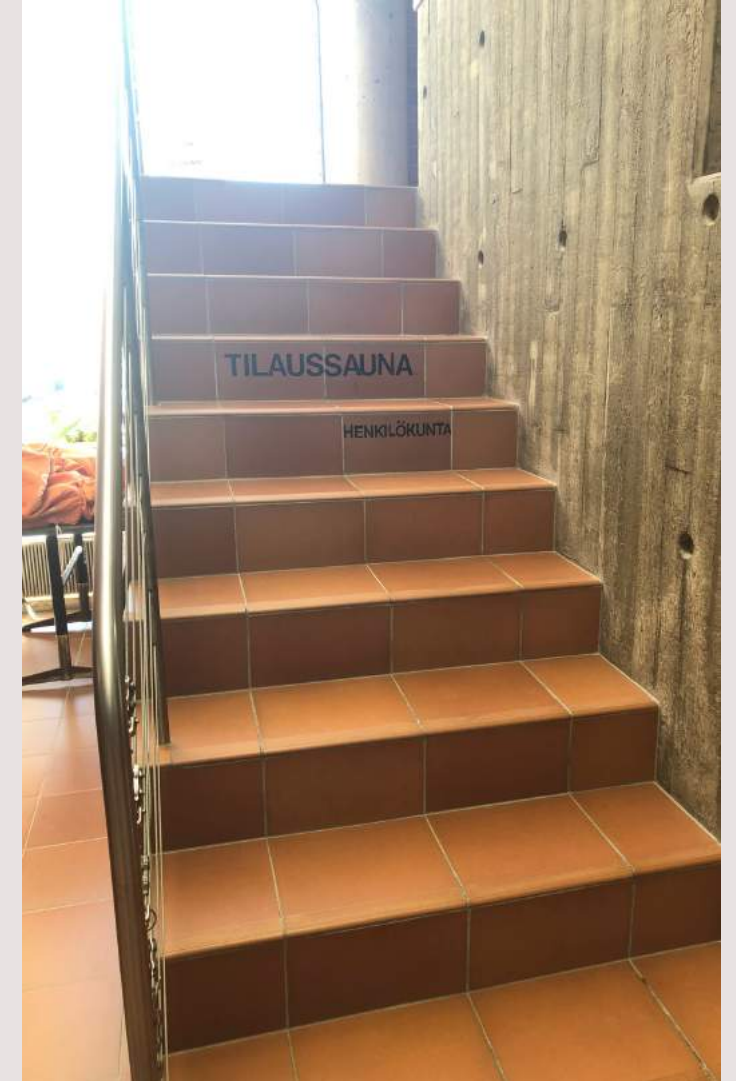

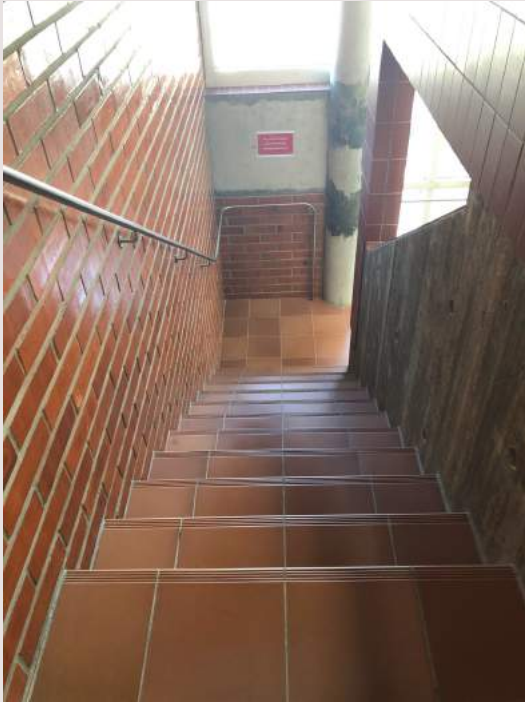

10. Kulku sisätiloissa: portaat


- Käsijohde jatkuu portaiden matkan, mutta sen olisi hyvä ulottua myös portaiden alku- ja loppupään yli (300 mm). Pään tulisi olla pyöristetty, jotta siitä saisi hyvän otteen.
- Käsijohteen korkeus lattiasta on 1000 mm (kriteeri 700 mm ja 900 mm).
- Käsijohteen halkaisija on 25 mm (suositus 25-40 mm).
- Käsijohteen etäisyys seinästä on kriteerin mukainen 45 mm.

10. Kulku sisätiloissa: mahdollinen hissi

- Jos kohteeseen pohditaan hissin lisäämistä, sen tulisi sijaita lähellä aula- ja asiakaspalvelutilaa.
 - Kutsupainikkeen tulee olla selkeästi havaittavissa tummuuskontrastina (ja mieluiten koholla taustastaan) ja sen keskikohdan sijoituskorkeuden tulee olla 900-1100 mm lattiasta.
 - Henkilöhississä hissikorin vapaan leveyden tulisi olla määräyksen mukaan 1100 mm (kriteeri 1340 mm) ja vapaan syvyyden 1400 mm (kriteeri 1400 mm).
 - Hissin ovien olisi hyvä aueta automaattisesti (sähköisesti avautuva ovi) ja ovien tulisi erottua tummuuskontrastina ympäristöstään. Ovissa tulisi olla turvatunnistin.
 - Hissin painikkeissa olisi hyvä käyttää symboleita ja numeroiden olisi hyvä olla helppolukuista kirjasintyyppiä. Painikkeiden halkaisija tulisi olla vähintään 25 mm. Painikkeiden tulisi erottua tummuuskontrastina taustastaan.
 - Hissin hälytyspainikkeen tulisi erottua muista painikkeista ja sen tulisi sijaita 900-1100 mm korkeudella lattiasta.
 - Hississä olisi hyvä olla pyöristetty, selkeästi taustastaan tummuuskontrastina erottuva käsijohde, joka olisi 900 mm korkeudella lattiasta.
 - Hissin lattian tulisi olla märkänäkin luistamaton.
 - Hissin seinien ja katon tulisi olla heijastamatonta materiaalia.
-

11. Istuimet ja levähdyspaikat

- Aulassa on 2 kpl selkänojattomia jakkaroita (kts. Aula ja asiakaspalvelutiski -osio)
- Pukuhuoneessa on kiinteät pukukaappirivistön leveydeltä kulkevat puiset penkit.
- Yksityisessä pukeutumistilassa on penkki.
- Aulassa on asiakaspalvelutiskin sivulla käytävä, joka johtaa allas-alueella; kulku alueelle on kuitenkin estetty ja käytävällä on kaksi pöytää sekä yksi jakkara (samat mitat kuin aulassa olevassa pöydässä ja jakkaroissa).

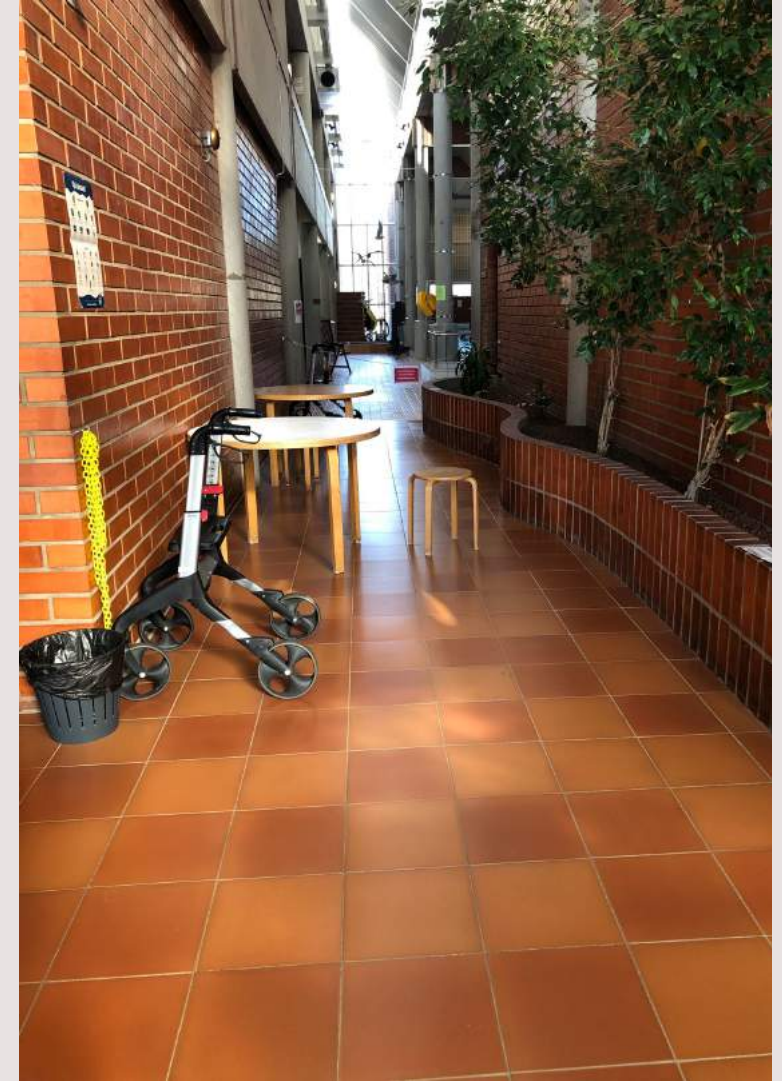


11. Istuimet ja levähdyspaikat

- 2. kerroksen tasanteella on fysioterapeutin vastaanoton odotustila, jossa on matala sohva, rottinkituoli ja selkänojaton jakkara.
- Ikkunan eteen on asennettu matala taso (300 mm), mutta siinä ei ole merkintää voiko siihen istua.




12. Pukuhuoneet

- Naisten ja miesten puoli ovat peilikuvat toisistaan.
- Pukuhuoneisiin on pääsy kohteen aulatilasta ja aulan ja pukuhuoneiden välillä kulkee käytävä, jossa ei ole sisäovia (kts. Kulku sisätiloissa -osio).
- Esteetön WC sijaitsee pukuhuoneiden yhteydessä (kts. WC-tilat: esteetön WC -osio).
- Tilojen opasteissa on puutteita (kts. Kyltit ja opasteet -osio).
- Pukuhuoneessa on kiinteä peili ja sen alla tiilitaso (korkeus 790 mm, leveys 3260 mm, syvyys 230 mm). Tason ja seinän välille jää 1500 mm vapaata tilaa, mikä riittää pyörällisillä apuvälineillä kääntymiseen.
- Kiinteän peilin alareunan korkeus lattiasta on 1190 mm (yläreuna 1880 mm), mikä tekee siitä liian korkean pyörällisillä apuvälineillä liikkuvalla henkilölle.
- Peilin ja tiilitason yhteyteen on asennettu pistorasioita (korkeus lattiasta 860 mm, mikä on sopiva), joita voi olla vaikea hahmottaa valkoisesta listasta tummuuskontrastina. Pistorasioiden ympärille voisi kiinnittää ohutta huomiotarraa.
- Tason vapaan polvitilan korkeus on 670 mm (kriteerin mukainen), leveys 3260 mm (vähimmäiskriteeri 800 mm), syvyys 170 mm (kriteeri 600 mm).

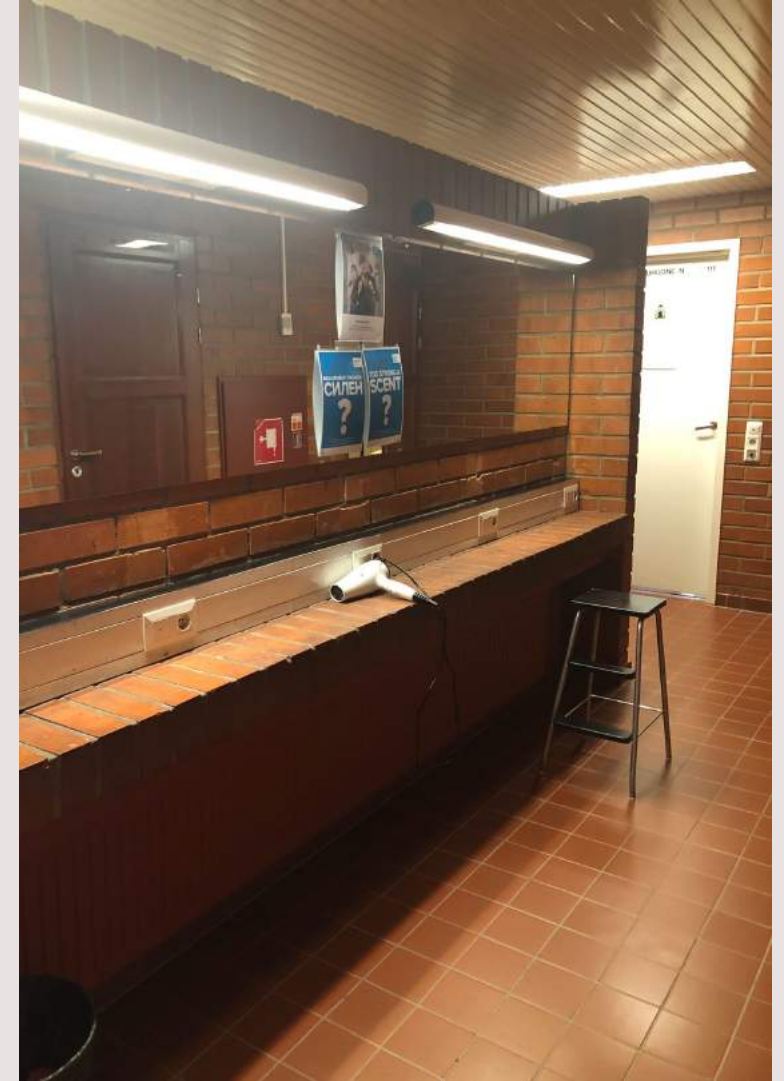


12. Pukuhuoneet

- Tilan tummuuskontrastit eivät toimi (punainen laattalattia ja punainen tiiliseinä. Lattian ja seinän välissä oleva tummanpunainen laattareuna helpottaa hahmottamista jonkun verran). Henkilökunnan mukaan lattia on pinnoitettu luistamattomaksi.
- Tilan katto on valkoiseksi maalattua puupaneelia, joka heijastaa valoa (kts. Valaistus sisällä -osio).
- Tilassa ei ole tukikaiteita.
- Tilassa on nurkassa irrallinen avoin roska-astia. Avoin roska-astia on suositus, mutta sen voisi kiinnittää seinään, jotta se ei aiheuta kompastumisvaaraa.

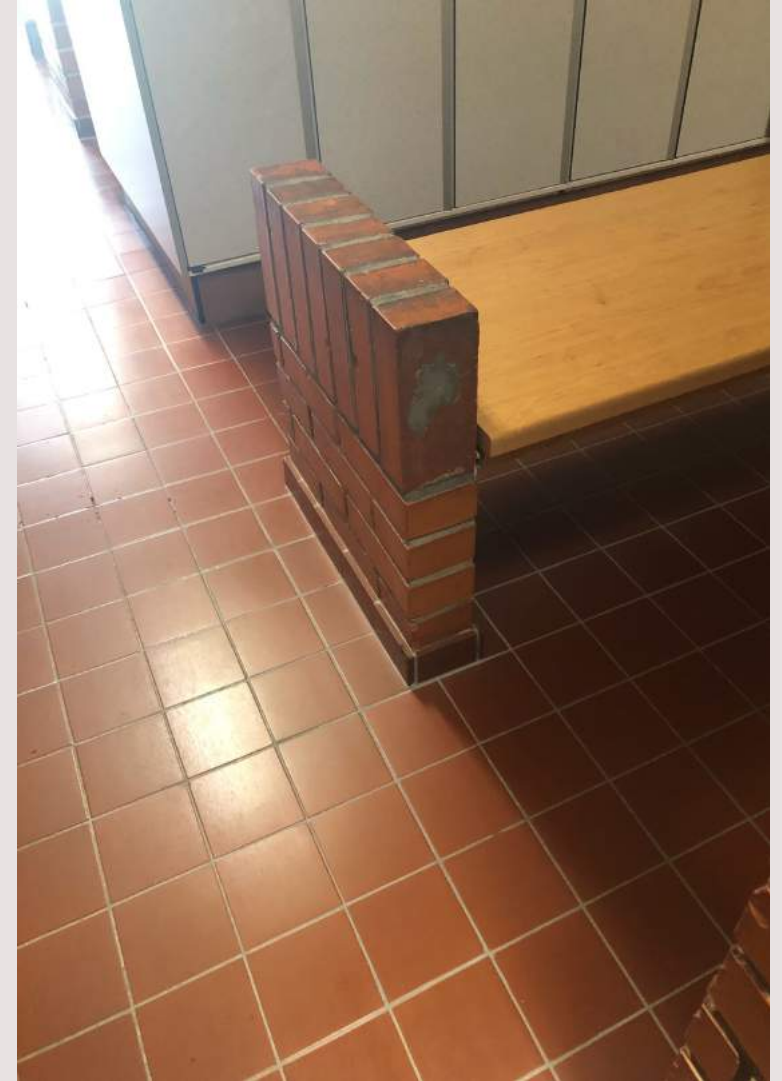

12. Pukuhuoneet


- Pukukaappien ja kiinteän penkin välissä on 740 mm kulkutila, mikä ei riitä pyörällisiä apuvälineitä käyttäville henkilöille tilassa liikkumiseen (välin tulisi olla ainakin 850 mm, mieluiten 900 mm).
- Kiinteiden penkkien korkeus on 520 mm (normaali istuinkorkeus 440 mm, korotettu korkeus 550 mm), joten penkin korkeus asettuu tuolle välille. Penkit ovat 3800 mm pitkiä ja ulottuvat koko kaapiston leveydelle. Penkkien leveys on 650 mm (kriteeri korkeintaan 700 mm).
- Tilassa ei ole selkänojallisia istuimia. Suositellaan tällaisten hankkimista (istuimien selkänojan tulisi olla suora).

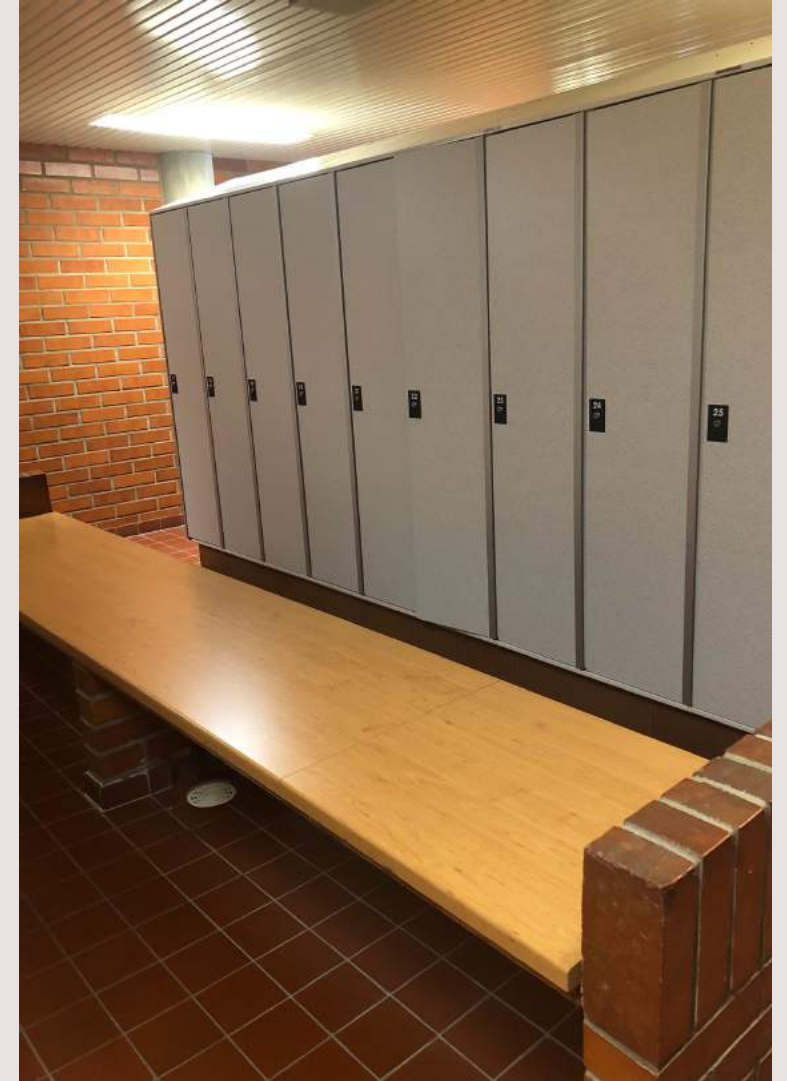

12.

Pukuhuoneet

- Lukollisia pukukaappeja on kahdenlaisia; koko kaapin korkuisia ja kahdessa tasossa olevia.
- Kaapit on numeroitu selkeästi ja kahdessa tasossa olevat kaapit on erotettu väreillä.
- Kaappien ja penkin väliin ei pysty kulkemaan pyörällisillä apuvälineillä.

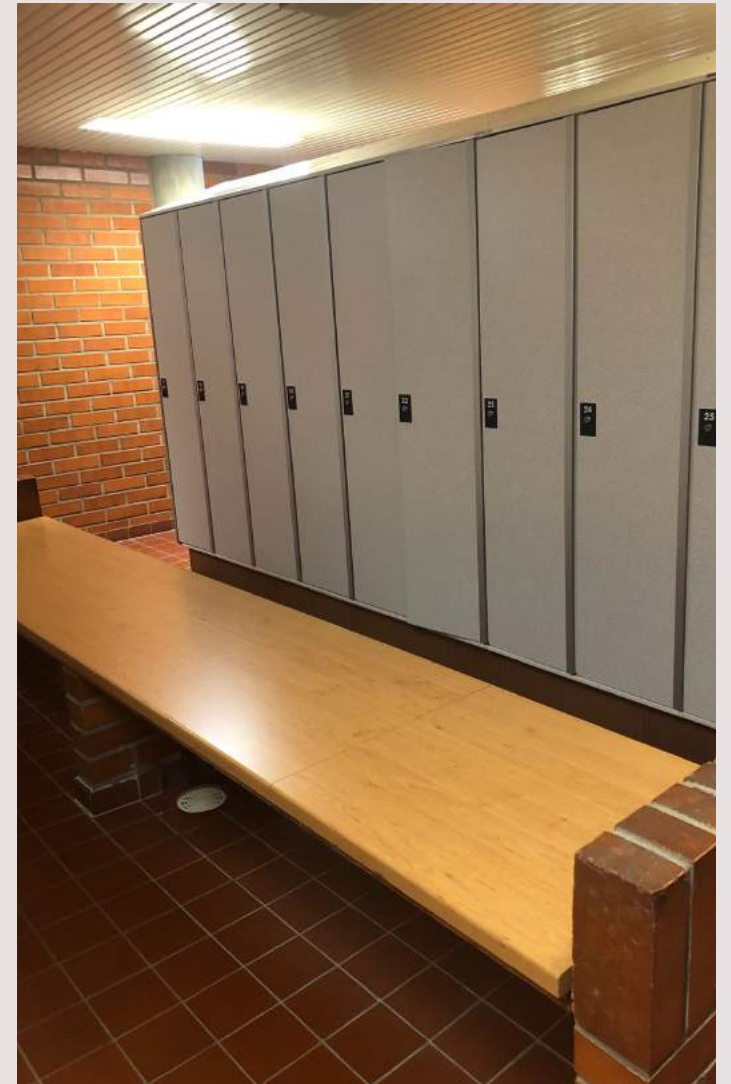

12.


Pukuhuoneet


- Pukuhuoneen pesutilaan johtava sisäovi on valkoiseksi maalattua puuta ja sen ympärillä on valkoiset karmit. Ovi erottuu hyvin tummuuskontrastina punaisesta taustastaan.
- Pukuhuoneeseen saapuessa seinässä on muutama koukku, jotka erottuvat huonosti tummuuskontrastina taustastaan. Koukkujen korkeus lattiasta on 1445 mm (kriteeri 1100-1200 mm), eli ne ovat liian korkealla.



12. Pukuhuoneet

- Avoimen pukuhuoneen yhteydessä on myös yksityinen pukuhuone, jonka ovi sijaitsee kiinteää peilitasoa vastapäätä.
- Pukuhuoneen ovi on merkitty huonosti (kts. Kyltit ja opasteet -osio) ja se ei erotu kunnolla tummuuskontrastina taustastaan.
- Pukuhuoneen ovesta ei ole lukkoa, mikä antaisi yksityisyyttä.
- Ovesta puuttuu myös molemmilta puolin vaakasuuntainen lankavedin, joka helpottaisi oven avaamista.
- Pukuhuoneen lattia ja seinät ovat punaiset, ja erottuvat huonosti tummuuskontrastina toisistaan.
- Huoneessa on kiinteä vaalea puinen penkki tiilijalkojen päällä. Penkin korkeus lattiasta on 480 mm (suositus perusistuinkorkeudelle on 440 mm ja sen syvyys on 500 mm).
- Huoneessa on tummasta puusta tehty kaksiovinen kaappi, jossa on 2 kpl numeroituja lukollisia kaappeja.

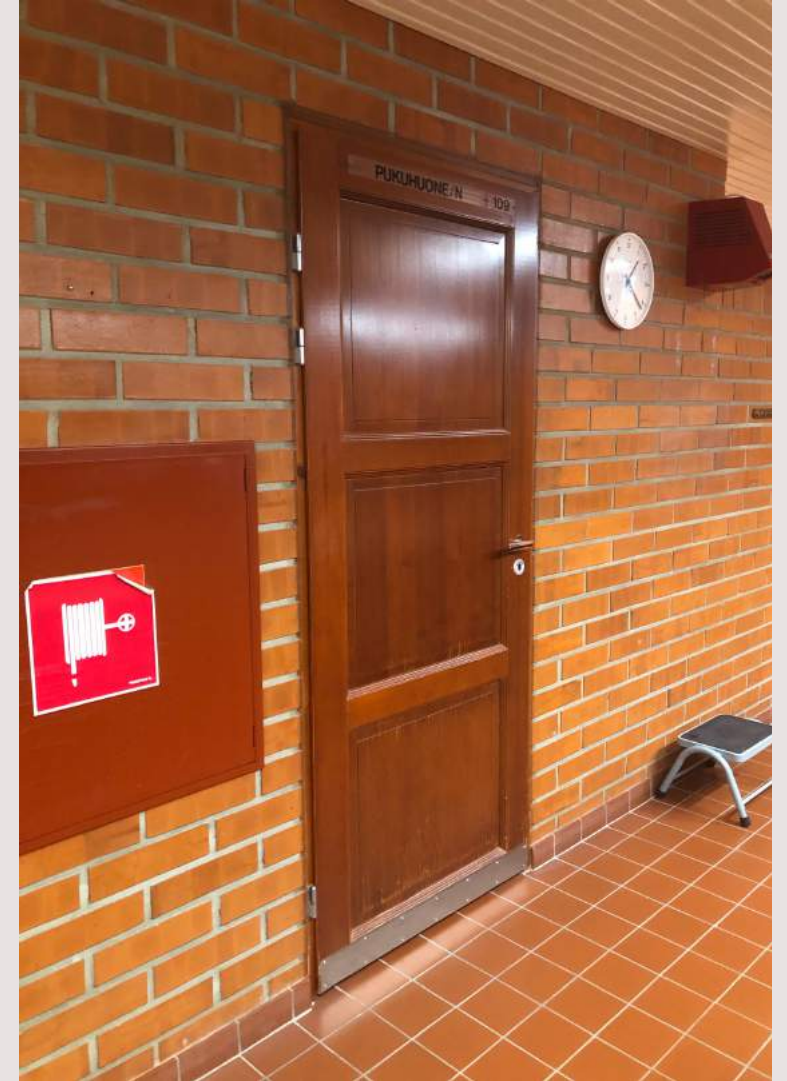

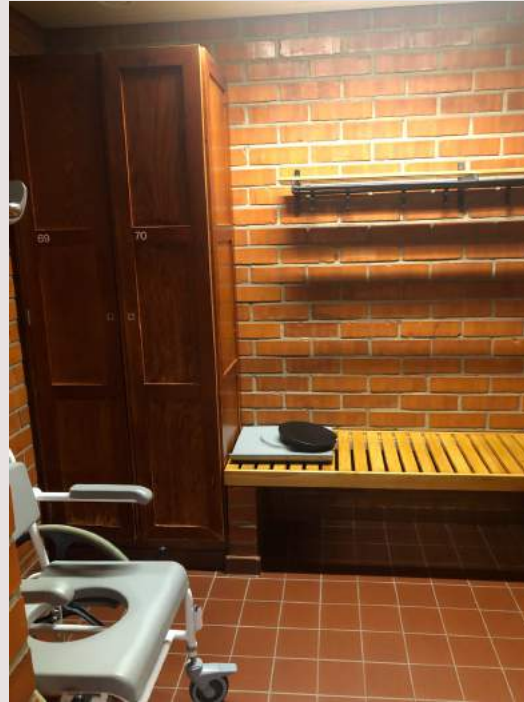

12. Pukuhuoneet

- Yksityisessä pukuhuoneessa on kiinteä penkki sekä penkin alla irrallinen jakkara.
- Kahdella seinällä on kiinteät hyllyt, jotka ovat liian korkealla pyörällisillä apuvälineillä kulkeville käyttäjä (1680 mm). Hyllyyn on kiinnitetty koukkuja (ne tulisi olla 1100-1200 mm korkeudella)
- Kiinteän penkin vieressä on pyöristetty vedin, joka erottuu tummuuskontrastina seinästä (vetimen keskikorkeus lattiasta 915 mm, kriteeri 700 mm ja 900 mm). Vetimen leveys on 820 mm.

12. Pukuhuoneet

- Yksityisessä pukuhuoneessa on suihkupyörätuoli. Tämän läsnäolo olisi hyvä merkitä oven ulkopuolella olevaan kylttiin.
 - Yksityisen pukuhuoneen valaistus toimii manuaalisesti. Valokatkaisija on 1000 korkeudella (kriteeri 900-1100 mm) lattiasta.
 - Yksityinen pukuhuone on hiljaisempi kuin muu pukuhuone, mutta tilaan kantautuu jonkun verran hälinää ulkopuolelta.
 - Suositellaan tilaan jatkuvaa käsijohdetta.
-

13. Pesutilat

- Pesutiloihin johtavat valkoiset ovet ovat käsin avattavia saranaovia, joiden vetimen käyttökorkeus on 1080 mm (kriteeri 900-1100 mm).
- Ovet ovat kevyitä avata ja niissä on pehmennin.
- Pesutilojen valkoiset ovet erottuvat huonosti tummuuskontrastina valkeasta taustastaan. Myös ovien karmit ovat valkoiset.
- Ovien eteen jää katvealue valaistuksessa, johon tulisi kiinnittää huomiota (kts. Valaistus sisätiloissa).
- Pesuhuoneeseen johtava ovi on kynnyksetön ja ovi on kevyt avata. Oven pystyy avaamaan myös yhdellä kädellä.



13. Pesutilat

- Pesutilojen seinät ovat valkoista laattaa ja lattia on luistamatonta, tasaväristä punaista laattaa. Nämä luovat hyvän tummuuskontrastin.
- Pesutilojen katto on valkeaksi maalattua puupaneelia.
- Pesutilojen suihkut ovat pääosin kiinteät, mutta pesutiloissa on myös säädettäviä käsisuihkuja.
- Kiinteät suihkut toimivat napin painalluksella ja niitä voi käyttää yhdellä kädellä.
- Seiniin on kiinnitetty saippua-annostelijat, joita on helppo käyttää myös yhdellä kädellä. Saippua-annostelijat on asennettu hieman liian korkealle (1300 mm, kriteeri 1100-1200 mm).



13. Pesutilat

- Esteetön suihkutila on pesutilojen yhteydessä.
- Esteettömän suihkutilan yhteydessä on tarpeeksi leveyttä (5710 mm) ja pituutta (2800 mm) liikkua (kriteeri 1300x1300 mm).
- Pesutilassa on suihkutuoli (kts. Apuvälineet-osio), mutta ei kiinteää, seinälle kääntyvää suihkuistuinta. Jos tällainen istuin asennetaan, sen korkeus tulisi olla 500 mm lattiasta.
- Esteettömän pesutilan seinässä on hyvin tummuuskontrastina erottuva tukikaide, joka on 8600 mm korkeudella (kriteeri 700 ja 900 mm). Tukikaiteen leveys on 480 mm.
- Pesutilaan tullessa yhden seinän leveydeltä on asennettu kiinteä hylly, josta riippuu koukkuja. Koukut ovat liian korkealla pyörällisiä apuvälineitä käyttävälle. Suositellaan koukkuja kahdessa tasossa.



13. Pesutilat

- Pesutilojen suihkujen yhteydessä on pitkä tukikaide (korkeus lattiasta 9150 mm, kriteeri 700 mm ja 900 mm), joka erottuu tummuuskontrastina ja, josta saa hyvän otteen tarvittaessa.
- Pesutilojen lattiakaivojen kallistukset (pituuskaltevuus 5,3 %, leveyskaltevuus 0,2 %) ovat sopivat ja lattiakaivojen ympärillä on joissain kohdissa tummempaa laattaa, mikä auttaa kallistuksen hahmottamisessa.






13. Pesutilat

- Kuvat havainnollistavat pesutilojen ja uima-alueen välissä olevan käytävän varrella olevaa peiliä, joka olisi hyvä asentaa kauemmas nurkasta; pesutilojen valkoiseksi maalattua kattoa; pesutilojen valokatkaisijaa, joka erottuu huonosti seinästä tummuuskontrastina.


13. Pesutilat

- Lattian kallistukset ovat erilaisia miesten kuin naisten puolella, muuten pesutilat ovat peilikuvia toisistaan.
- Miesten puolelta pesutilasta uima-alueelle tullessa lattiassa on taso-ero, joka olisi hyvä merkitä huomiotarralla, erivärisellä laatoituksella tai kyltillä.

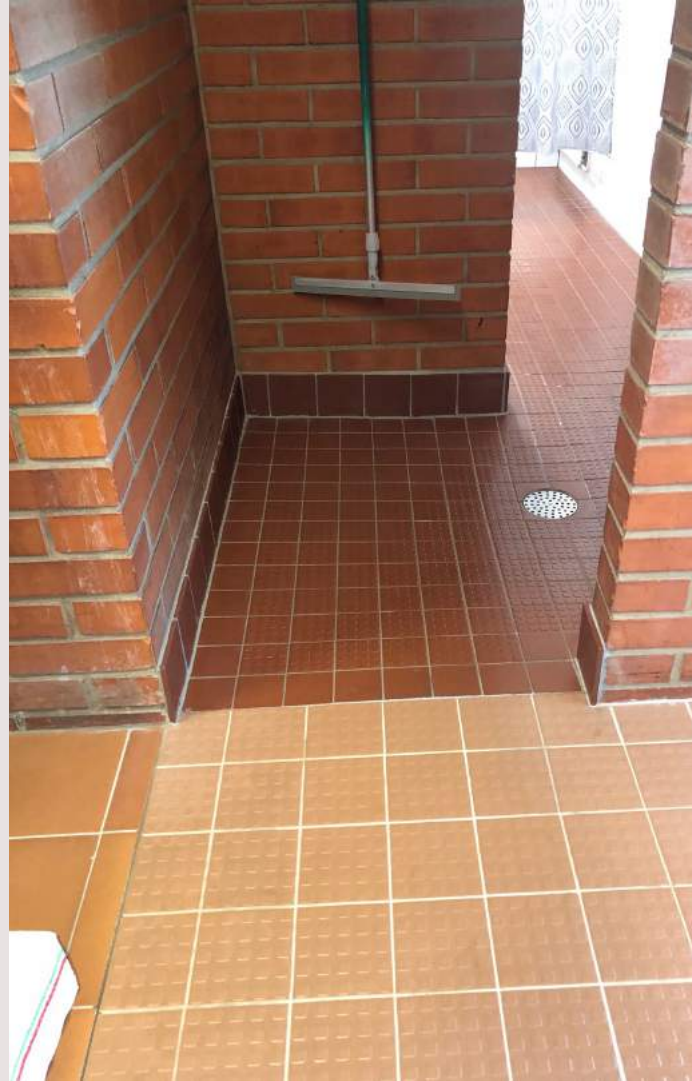

14. Saunatilat

- Naisten ja miesten puolella on kummallakin kaksi saunaa (yhteensä 4 kpl). Toisessa kerroksessa on 2 kpl saunoja, joita voi vuokrata yksityiskäyttöön.

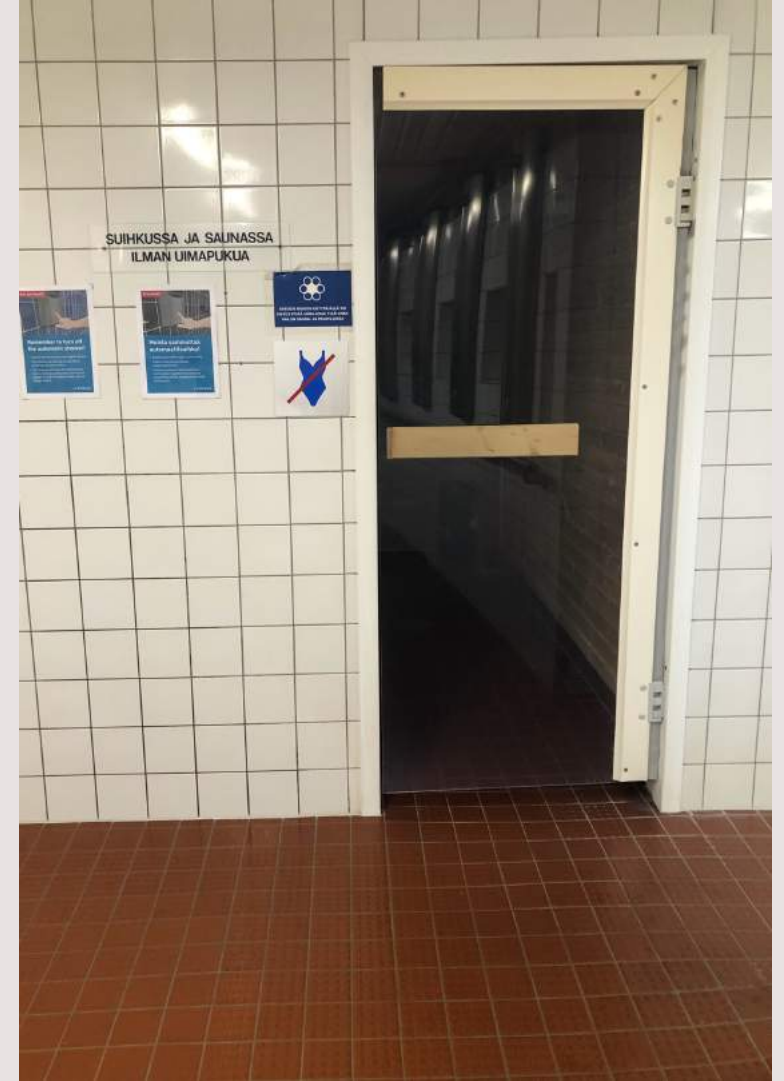


14. Saunatilat

- Yleisten pesutilojen saunojen lasiovet erottuvat tummuuskontrastina taustastaan. Ovi on heiluriovi, joka on hyvin kevyt. Sen yhteyteen suositellaan kaartuvaa vedintä, josta saa hyvän otteen. Kulkuaukon vapaa leveys on 800 mm (kriteeri 850 mm), mikä tekee siitä hieman liian kapean. Ovi on kynnyksetön
- Sauna olisi hyvä merkitä vielä erillisellä kyltillä, jossa olisi tekstiä ja symboli (kts. Kyltit ja opasteet -osio).
- Saunatiloihin mahtuu 2 kpl pyörätuoleja.
- Saunatilojen lattia on märkänäkin luistamaton.
- Yleisen puolen saunatilojen lattiassa on metallinen ritilä ja loiva kaato lauteen edessä. Muuten tilassa ei ole suojaamattomia metalliosia, jotka voisivat aiheuttaa palovammoja.



14. Saunatilat

- Yksityisellä puolella on 2 kpl tilavia pesutiloja ja saunat.
- Tiloissa on muutamia esteettömyyspuutteita; esim. ovi on raskas avata, koukkujen ja hyllyjen korkeudet, suihkukoppien leveydet (suihkukopin seinä on saunan oven vapaan kulkuaukon edessä).

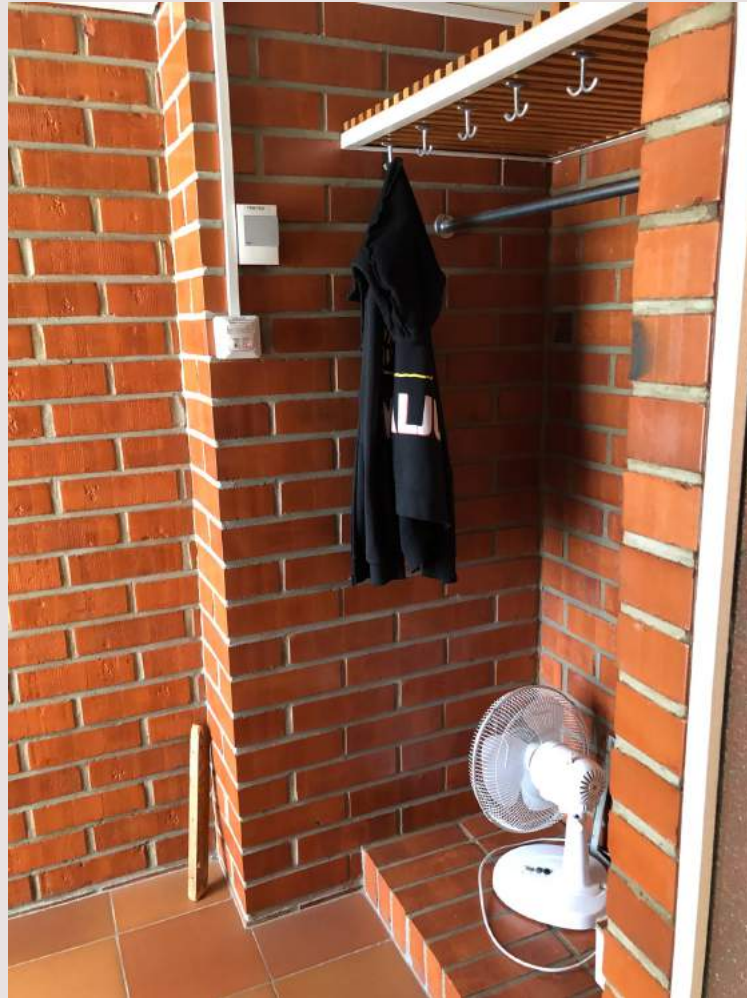


14. Saunatilat

- Yksityisissä saunatiloissa on tummat laattalattiat ja valkoiset laattaseinät, jotka luovat hyvän tummuuskontrastin.
- Myös saunassa on toimiva tummuuskontrasti; seinät ovat tummat ja lauteet vaaleat.




14. Saunatilat

- Osa lauteista ei ole paikoillaan.
- Lauteiden edessä on puusta rakennettu kehikko (kuvassa), mikä haittaa lauteille pääsemistä.
- Kiuas on suojattu tiiliseinällä ja poikittaisella puulla.

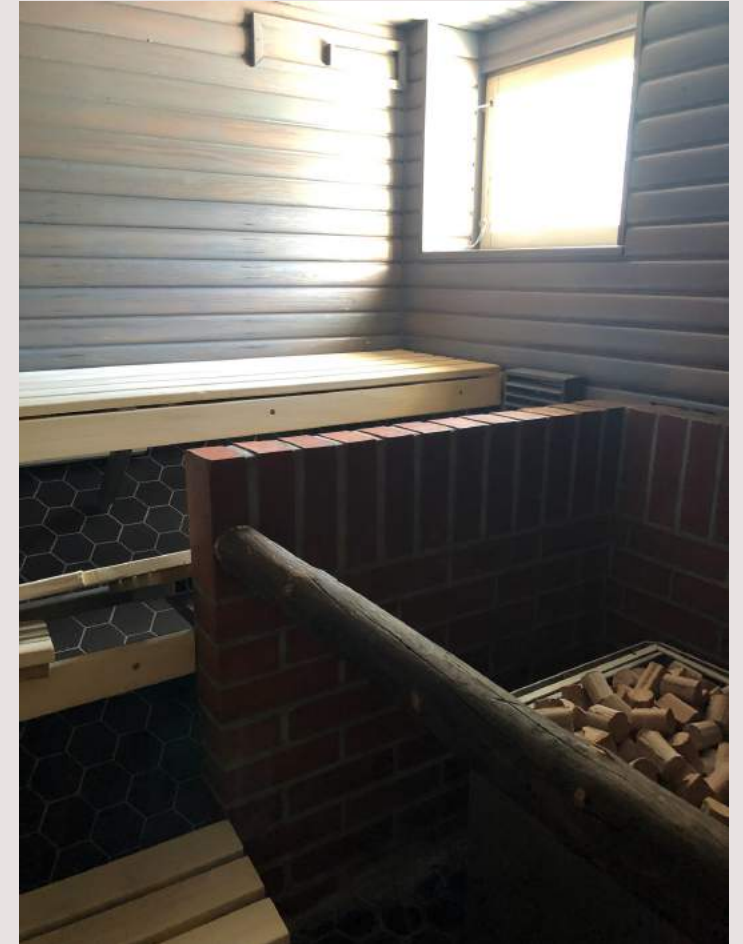

15. Uima-alue

- Uima-alueelle saavutaan miesten ja naisten puolen pesutiloista, mutta tilassa ei ole suuntaa antavia opasteita (kts. Kyltit ja opasteet -osio).
- Pesutiloista uima-altaille on matkaa n. 10-15 m ja tilassa on reilu leveys liikkua myös apuvälineiden kanssa.
- Uima-alueella on 2 kpl uima-altaita: matalampi allas ja syvempi matka-allas.
- Uima-alueella ei ole erillisiä WC-tiloja. Lähimmät WC:t löytyvät pesutilojen yhteydestä ja esteetön WC pukuhuoneen yhteydestä.
- Uimavalvojien koppi on lähellä pesutiloja ja uima-altaita. Se erottuu selkeänä tummuuskontrastina taustastaan.
- Uima-alueen lattiapinta on märkänäkin luistamaton.

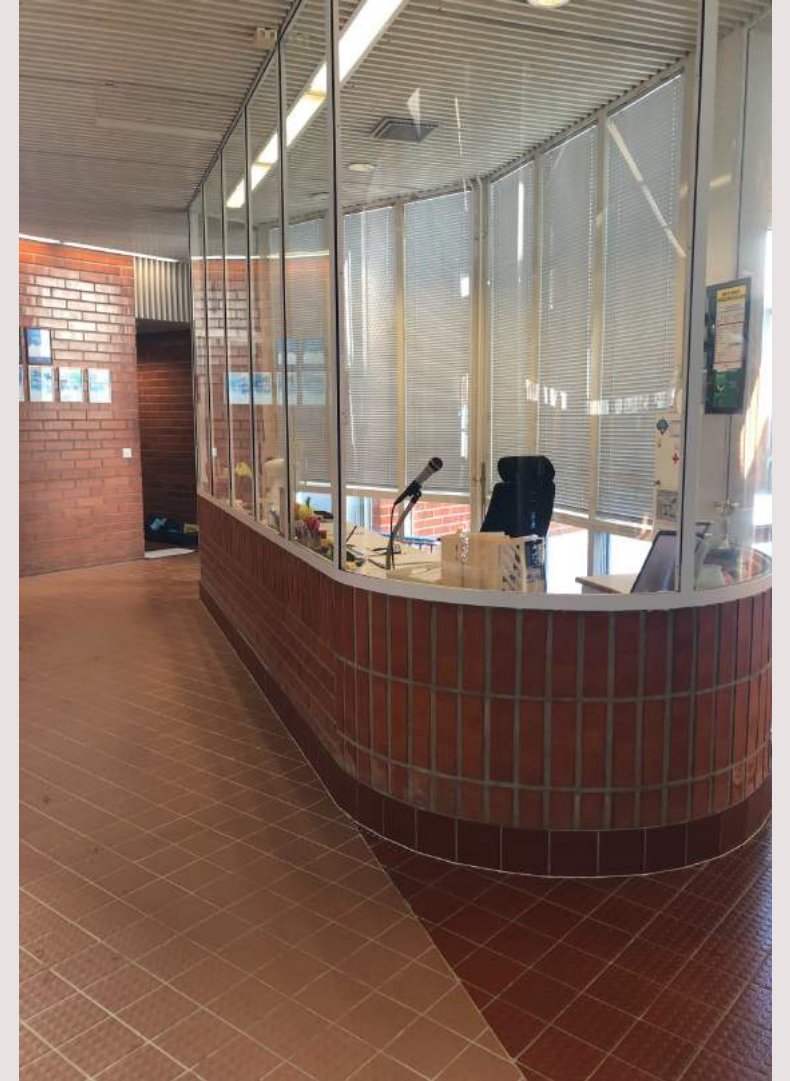

15. Uima-alue

- Uima-alueen kulkuväylät ovat samassa tasossa.
- Matalamman altaan ympärillä ja altaaseen johtavalla luiskalla on tummempaa punaista lattiaa, joka voi luoda syvyysvaikutelman näkövammaisille tai henkilöille, joilla on haasteita hahmottamisessa.




15. Uima-alue

- Matalammassa altaassa on käsijohde vain toisella puolella ja se on liian matalalla, jotta siitä voisi ottaa tukevasti kiinni.
- Luiskan pituuskaltevuuksia altaissa ei voitu varmuudella mitata veden vuoksi (kriteeri on kuitenkin 5 %).





15. Uima-alue

- Uima-altaiden vedenpinta on lattian tasolla.
- Altaiden reunat erottuvat tummuuskontrastina ympäristöstään.
- Uima-alueen seiniin on merkitty altaiden syvyydet. Valkoinen teksti erottuu paremmin tiiliseinästä kuin musta teksti.

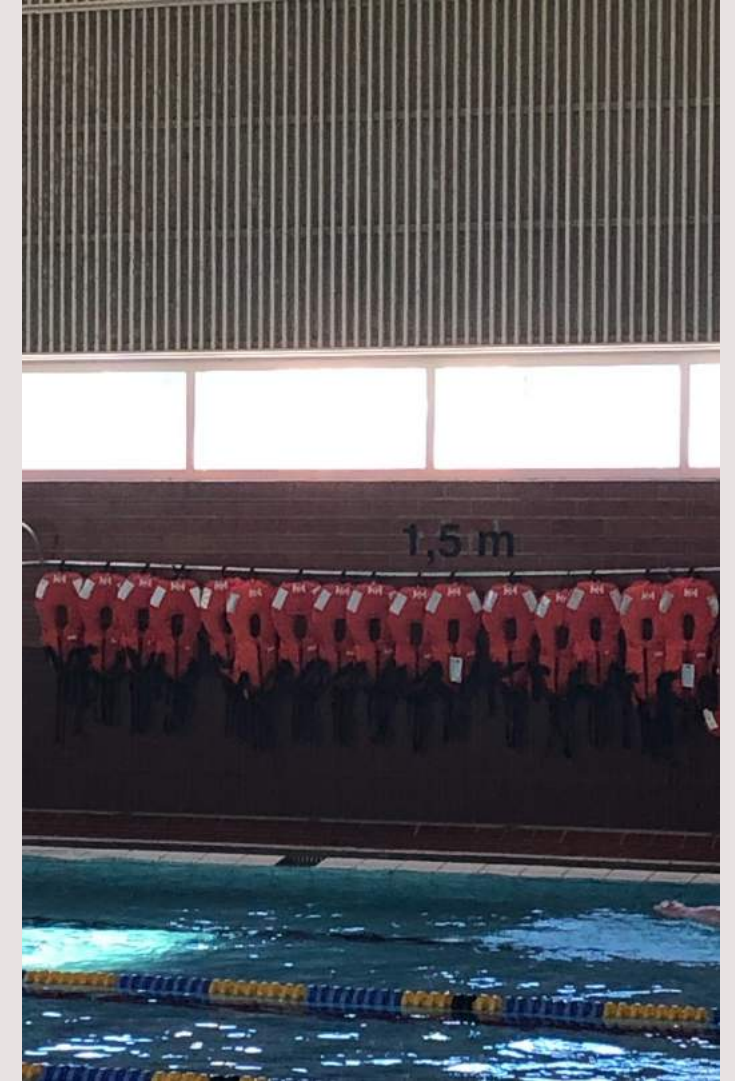


15. Uima-alue

- Uima-alueella on yhtenäiset käsijohteet altaiden kohdalla sekä altaisiin vievillä luiskilla ja porrasaskelmilla.
- Matka-altaalle vievän luiskan pinta on punaista laattaa ja se erottuu selkeästi muusta altaan laatoituksesta. Luiskan alku- ja päättymispäässä ei ole erillistä huomioaluetta.
- Matka-altaan luiskan materiaali muuttuu karheammasta laatasta sileämmäksi laataksi luiskan päättymispäähän tullessa.
- Käsijohtimet erottuvat myös tummuuskontrastina ympäristöstään.
- Matka-altaan luona on porrastikkaat, joiden porrasaskelmien leveys on 570 mm (kriteeri 600 mm).

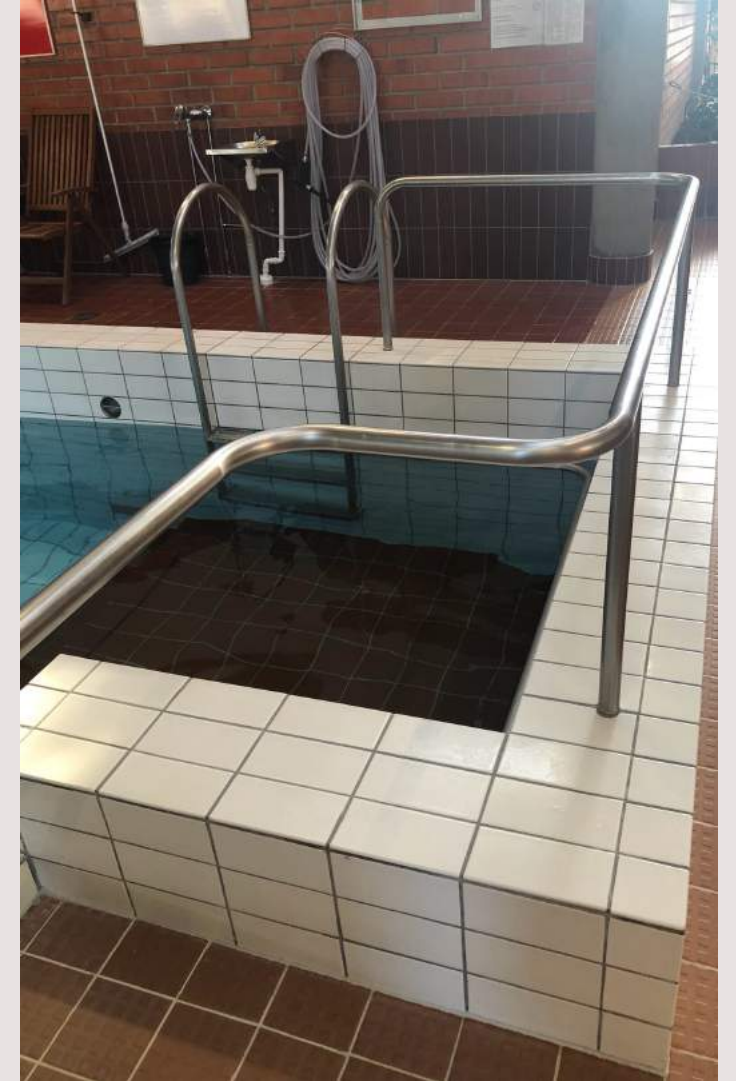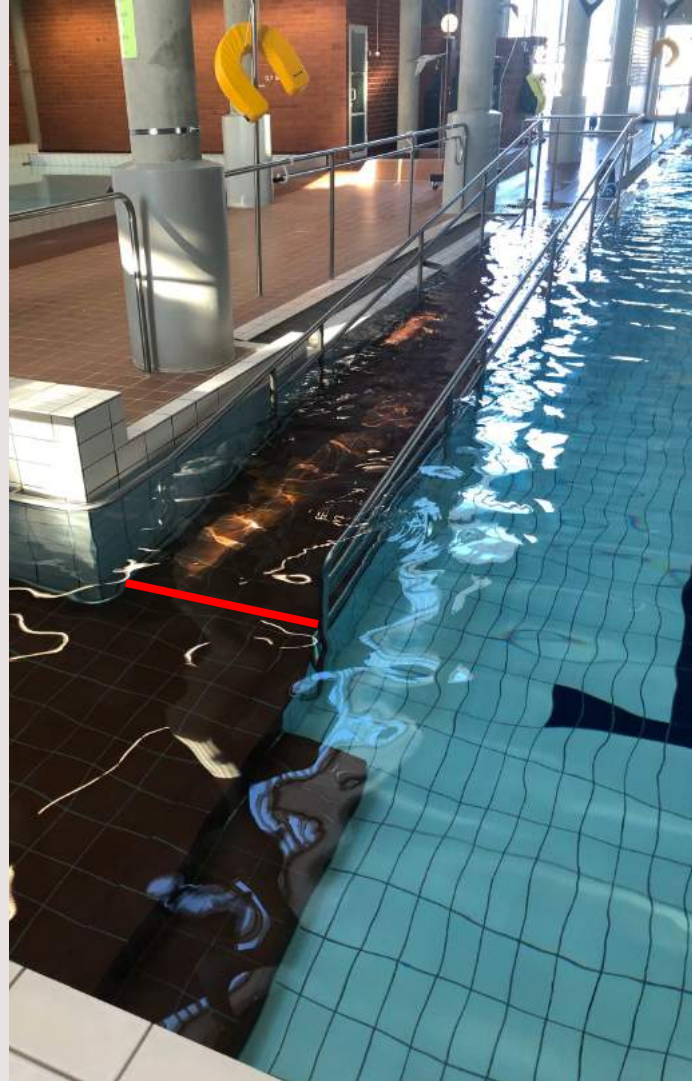

15. Uima-alue

- Luiskan molemmin puolin olevat käsijohteet ovat 880-992 mm korkeudella (kriteeri 700 mm ja 900 mm).

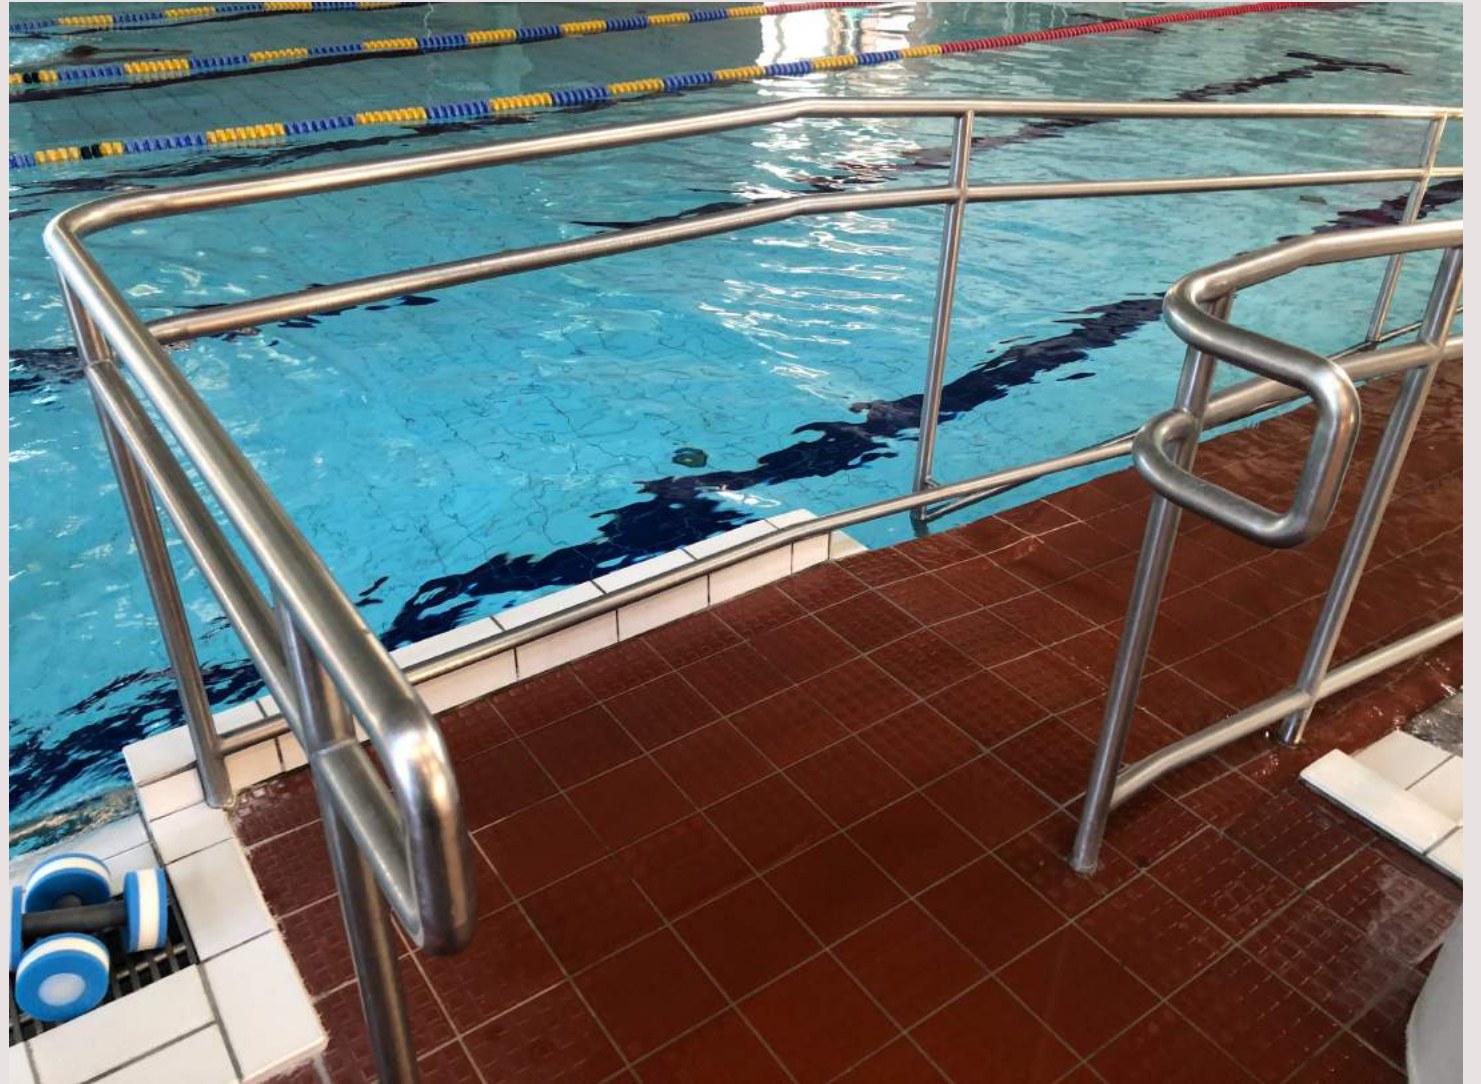


16. Kuntosali

- Kuntosali löytyy aulasta miesten pukutiloihin vievän reitin vierestä.
- Kuntosalin ovi olisi hyvä merkitä selkeämmin (kts. Kyltit ja opasteet -osio). Mm. kuvasymboli voisi olla suurikokoisempi, jotta se näkyisi kauemmaksi.
- Kuntosalin ovi on hyvin raskas avata (39 N, kriteeri 4 N).
- Oviaukon vapaa leveys on 1080 mm (kriteeri 850 mm).
- Ovessa on pyöristetty kahva, jonka keskikorkeus lattiasta on 1080 mm.



16. Kuntosali

- Seinäkoukut on asennettu liian korkealle (1590 mm, kriteeri 1100-1200 mm)
- Seinäkoukut kuitenkin erottuvat hyvin tummuuskontrastina tiiliseinästä.
- Kuntosaliin vievän lattian materiaali on kivikuvioista muovimattoa, joka luo syvyysvaikutelman ja voi aiheuttaa huimausta tai pahoinvointia henkilöissä, joilla on näkövamma tai hahmotusvaikeuksia.

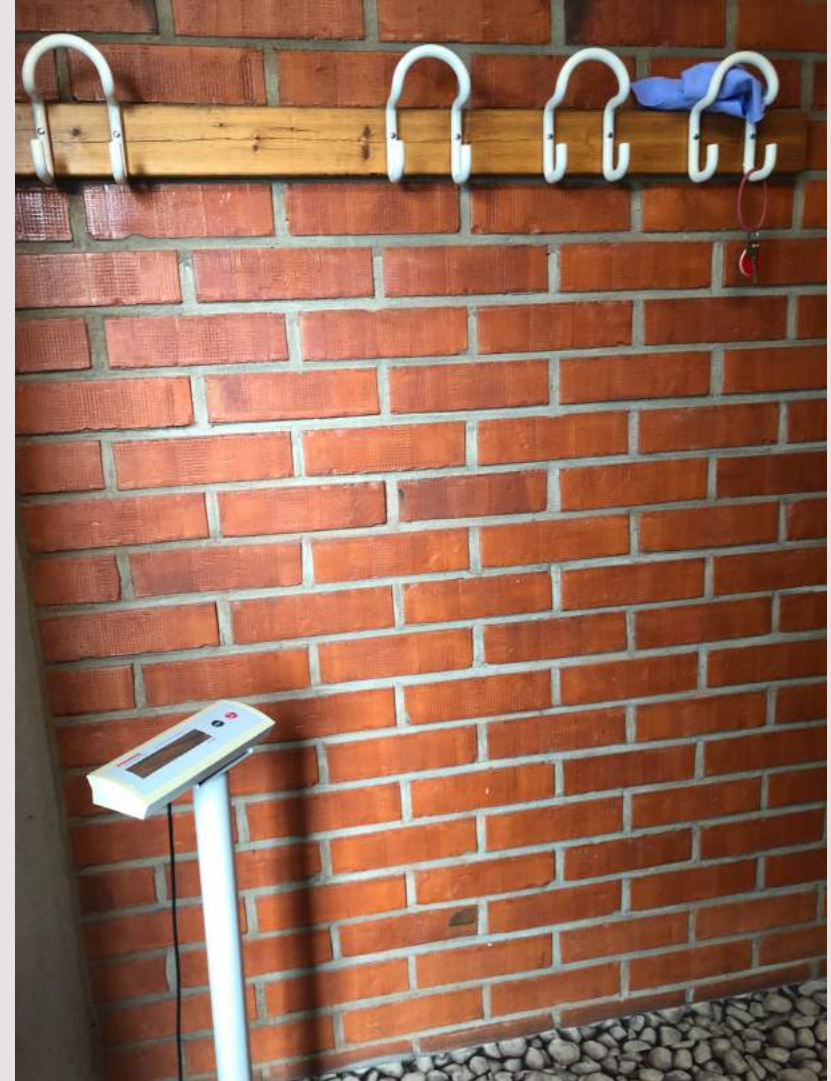



16. Kuntosali

- Kuntosaliin vievän lattian materiaali on kivikuvioista muovimattoa, joka luo syvyysvaikutelman ja voi aiheuttaa huimausta tai pahoinvointia henkilöissä, joilla on näkövamma tai haasteita tilan hahmottamisen kanssa.




16. Kuntosali

- Kivikuvioitu muovimatto jatkuu kuntosalin seinien edustaa pitkin.
- Laitteiden välissä on kapeimmillaan 700 mm (vapaan tilan kriteeri 850 mm).

16. Kuntosali

- Käsienpesupisteelle on ahdas kulku ja sen luona lattia on kivipintaista muovimattoa.
- Kuntosalin katto on kahdella korkeudella, mutta alin korkeus ei aiheuta törmäysvaaraa.

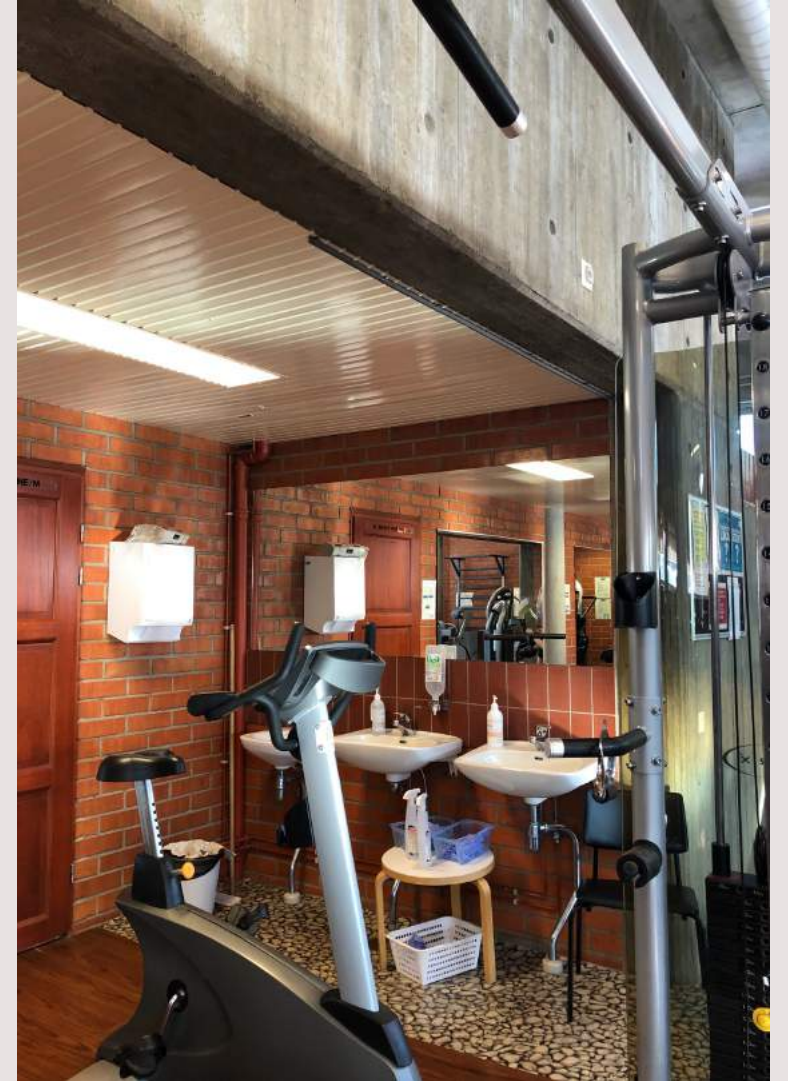

17. WC-tilat

- Kohteen WC-tilat sijaitsevat puku- ja pesutilojen yhteydessä. Myös aulatiloista olisi hyvä olla pääsy WC-tiloihin.
- Esteetön WC-sijaitsee kauempana, pukukopin yhteydessä, kun taas muut WC-tilat ovat lähempänä allasaluetta.
- Naisten puolella on 4 WC-koppia ja miesten puolella on 2 WC-koppia sekä 3 kpl urinaaleja.
- Miesten ja naisten puolen WC-tiloissa on riittävästi vapaata tilaa pesuaitaiden edessä sekä niiden syvyys on riittävä, jotta niiden luo pääsee pyörällisillä apuvälineillä. Pesuaitaat ovat 820 mm korkeudella lattiasta (kriteeri 800-900 mm).





17. WC-tilat

- Kuvissa havainnollistetaan naisten puolen WC-tiloja. Osassa on manuaaliset valokatkaisijat, jotka erottuvat huonosti tummuuskontrastina seinästä, sama WC-paperiautomaatin kanssa.

17. WC-tilat

- Miesten puolen WC-tiloissa on 3 kpl urinaaleja ja 2 kpl WC-koppeja.




17. WC-tilat

- WC-tilojen ovi erottuu huonosti tummuuskontrastina taustastaan.



17. WC-tilat

- Käsipyyheautomaattien korkeudet lattiasta ovat 1270 mm ja 1375 mm.
- Puolipeilin alareunan korkeus lattiasta on 1400 mm (kriteeri 800-900 mm).

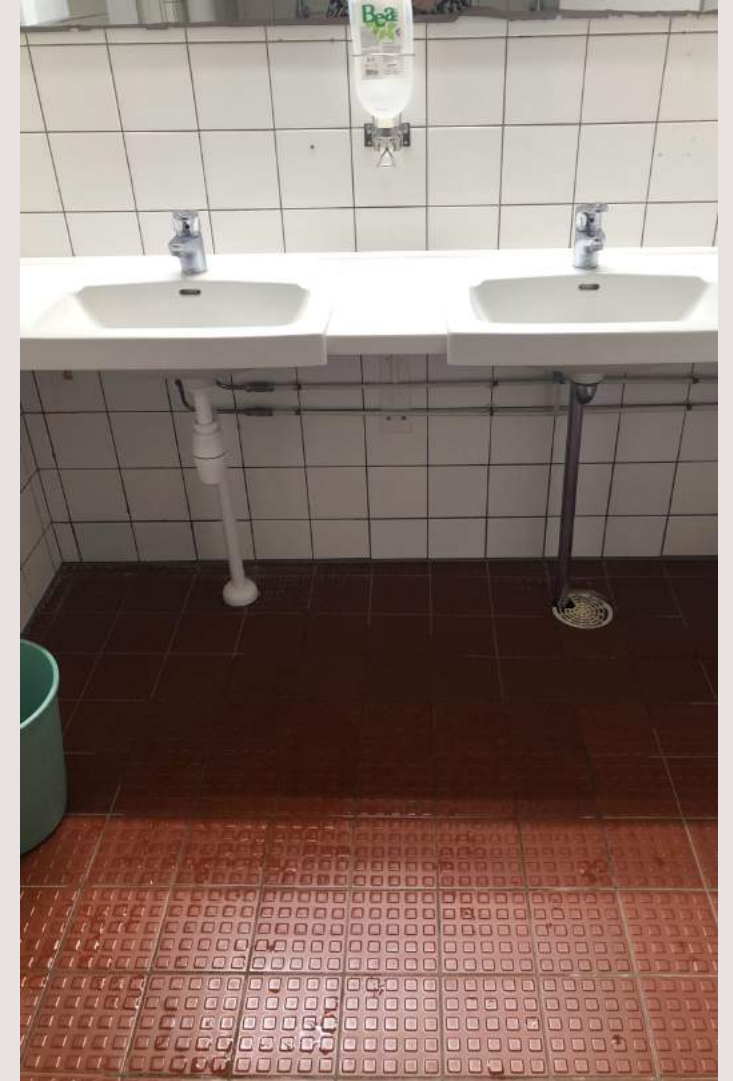

17. WC-tilat: esteetön WC

- Esteettömään WC-tilaan on pääsy pukuhuoneesta.
- Esteettömän WC:n ovi on vaikea hahmottaa tummuuskontrastin puutteen sekä opasteiden puutteen takia (kts. Kyltit ja opasteet -osio).
- WC:n seinissä on valkoista laattaa, joka luo tarvittavan tummuuskontrastin punaisen luistamattoman lattialaatan kanssa.
- Esteettömän WC:n kulkuaukon vapaa leveys on vähintään 850 mm (kriteeri).
- Oven ulko- ja sisäpuolilla on yli 400 mm vapaata tilaa. Vapaan tilan halkaisija esteettömän WC:n ulkopuolella on 1600 mm (kriteeri 1500 mm), mikä mahdollistaa pyörätuolilla oviaukkoon kääntymisen. Sisäpuolella kalusteista vapaan tilan halkaisija, eli pyörähdysympyrä, on 1500 mm, mikä on kriteerin mukainen.



17. WC-tilat: esteetön WC

- Esteettömän WC:n oven lukko on melko jyrkävä ja vaikea avata yhdellä kädellä.
- Ovesa ei myöskään ole avaamista helpottavaa lankavedintä.
- Ovensuussa ei ole kynnystä, mikä helpottaa kulkua tilaan.
- WC-istuimen kummallakin puolella on 1070 mm vapaata tilaa (kriteeri 800 mm).
- WC-istuin on lattiakiinnitteinen ja sen korkeus on 460 mm (kriteeri 450-480 mm).
- WC:n huuhtelu toimii painikkeella (tämä on parempi kuin vedettävä nuppi. Vielä parempi olisi liiketunnistimella toimiva huuhtelu).
- WC-istuimen yhteydessä on seinään asennetut kääntyvät käsituet (lattiaan kiinnitetyt käsituet olisivat tukevammat).
- Käsitukien korkeus lattiasta on 780 mm (kriteeri 750-800 mm). Käsituet eivät ole korkeussäädettäviä, mikä olisi suositeltavaa.



17. WC-tilat: esteetön WC

- Käsitukien etäisyys toisistaan on 595 mm (kriteeri on 600 mm), eli tuet ovat hieman liian lähellä toisiaan.
 - Käsituet eivät ulotu WC-istuimen etureunan ohitse, mikä olisi suositeltavaa.
 - Käsituissa ei ole tukijalkoja.
 - WC-paperiteline on kiinnitetty seinään (suositellaan asentamaan käsitukien yhteyteen), josta paperia on vaikeaa ottaa varsinkin, jos käsituki on alhaalla.
 - Käsisuihku on myös asennettu liian kauaksi WC-istuimesta ja sitä on vaikea käyttää, jos käsituki on alhaalla.
-

17. WC-tilat: esteetön WC

- Käsienpesuallas on asennettu kiinteäksi ja sen korkeus lattiasta on 780 mm (kriteeri 800-900 mm), mikä tekee siitä hieman matalan.
 - Suositellaan korkeussäädettävää käsienpesuallasta.
 - Pesualtaan alla olevan vapaan polvitilan korkeus on 710 mm (kriteeri 670 mm), mikä tekee siitä korkeamman. Vapaan polvitilan leveys on yli 800 mm kriteerin mukaan ja syvyys on 630 mm (kriteeri on 600 mm).
 - Pesualtaan hana on asennettu lähelle seinää ja on täten liian kaukana ulotettavaksi pyörällisiä apuvälineitä käyttäville henkilöille.
 - Saippua-annostelija on myös liian korkealla (1170 mm) ja sitä on vaikea ulottua käyttämään istualtaan. Myös käsipyyhketeline on liian korkealla (1370 mm). Suositellaan näiden asentamista niin, että keskikohta on 900 mm korkeudella.
-

17. WC-tilat: esteetön WC


- WC-tilassa on avoin roska-astia, mikä on suositeltavaa. Roska-astia on kuitenkin irrallinen ja voi haitata liikkumista tilassa. Suositellaan roska-astian sijoittamista kiinteästi seinään.
 - Pesualtaan tai seinäkoukkujen yhteyteen olisi hyvä asentaa keppiteline, jonka sijoituskorkeus lattiasta olisi 900 mm.
 - WC-tilan vaatekoukut sijaitsevat oven vieressä ja ne ovat hieman liian korkealla (1280 mm, kriteeri on 1100-1200 mm).
 - WC-tilassa ei ole laskutasoa, hyllyä tai vauvanhoitopöytää. Seinälle WC-istuimen viereen on asennettu koukku, jossa on irrotettava potta.
 - Puolipeilin alareunan korkeus lattiasta on 910 mm (kriteeri 800-900 mm), mikä tekee siitä hieman liian korkealle asennetun. Puolipeilin yläreunan korkeus lattiasta on 1850 mm (kriteeri alle 1800 mm).
-

17. WC-tilat: esteetön WC

- WC-tilan lattia on märkänäkin luistamaton ja kallistus lattiakaivoa päin on 1 %, mikä on kriteerin mukainen.
 - Lattiakaivon sijainti ei häiritse liikkumista tilassa.
 - Esteettömässä WC-tilassa ei ole hälytysjärjestelmää. Suositellaan hälytysjärjestelmän asentamista sekä joko vedettävää lattialle ulottuvaa narua tai painonappia. Hälytyspainikkeen sijoituskorkeus lattiasta tulisi olla 900-1100 mm ja sen tulisi erottua selkeänä tummuuskontrastina taustastaan.
-

18. Henkilökunnan tilat


- Henkilökunnan tilat sijaitsevat 2. kerroksessa, jonne on kulku vain portaitse.
- Tiloissa on toimisto, jonka yhteydessä on keittiö sekä naisten ja miesten pukukaapit, WC:t ja pesutila.
- Pääsy tilaan on painavan liukuoven kautta, jota kuitenkin pidetään auki.
- Oviaukon vapaa leveys on 810 mm, kun taas toimistoon vievän käytävän leveys on 900 mm.

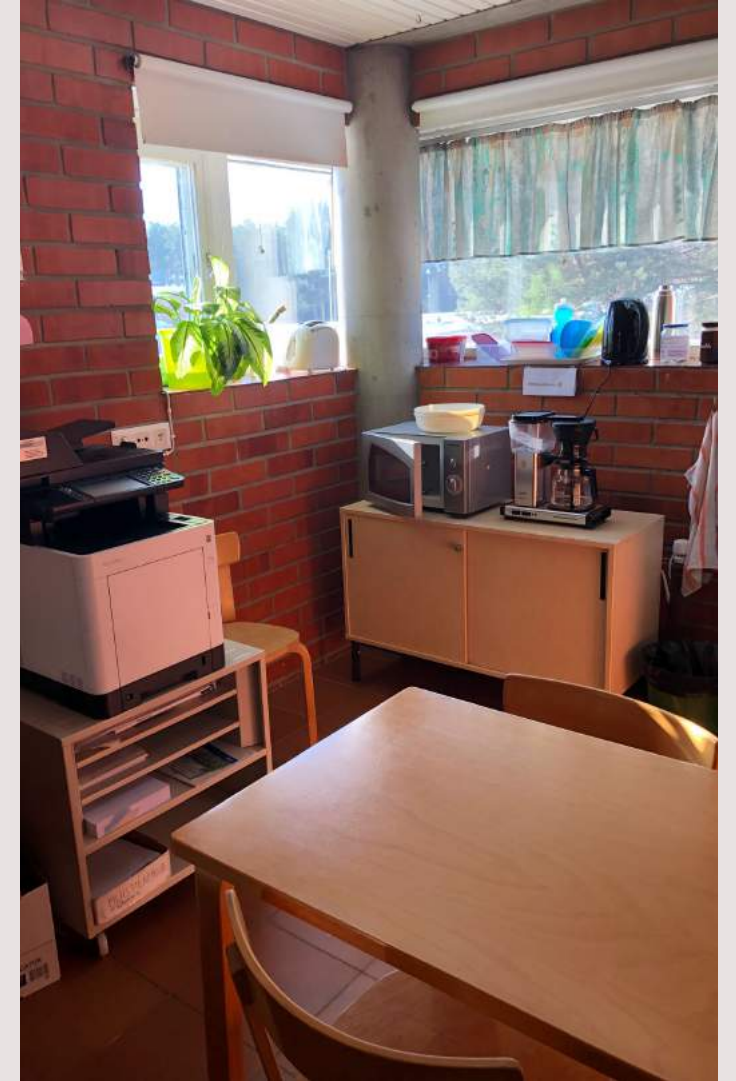

18.

Henkilökunnan tilat

- Tilassa on huono tummuuskontrasti seinien ja kaappien välillä. Tummat lattialaatat auttavat tilan hahmottamisessa.
- Astianpesupöydän korkeus on 900 mm ja työpöydän 760 mm (kriteeri 750-900 mm).
- Mikroaaltouunin sijoituskorkeus on 730 mm (kriteeri 750-900 mm).

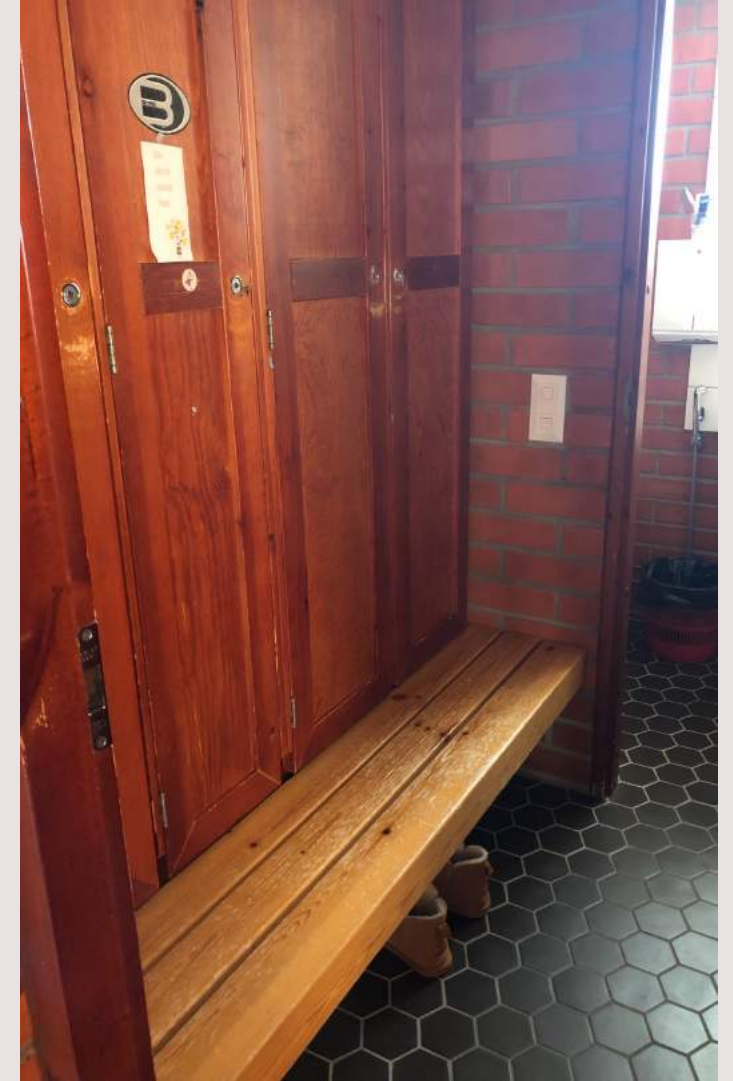


18. Henkilökunnan tilat

- Tilan irrallisia huonekaluja ovat ruokapöytä, toimistopöytä sekä pyörällinen taso ja kaappi.
 - Allaskaappi, jonka yhteydessä on jääkaappi on kiinteästi asennettu.
 - Ruokapöydän tuolien istuinkorkeus on 430 mm (kriteeri 450 mm). Istuimissa ei ole käsinoja, mutta istuinosat ovat tasaiset ja istuimien jalkaosa on avoin.
 - Ruokapöydän korkeus on 720 mm (suositus 700-750 mm).
 - Pistorasian sijoituskorkeus 850 mm (kriteeri 400-1 100 mm).
 - Valokytkimen sijoituskorkeus lattiasta on 900 mm (kriteeri 900-1 100 mm).
-

18. Henkilökunnan tilat

- Henkilökunnalla on käytössään WC-tilat ja pesutilat.
- Henkilökunnan tilat eivät ole lähtökohtaisesti esteettömiä, koska sinne ei ole esteetöntä kulkua ja tilat ovat ahtaat. Tiloissa ei ole vapaata kääntymistilaa apuvälineitä käyttäville henkilöille.

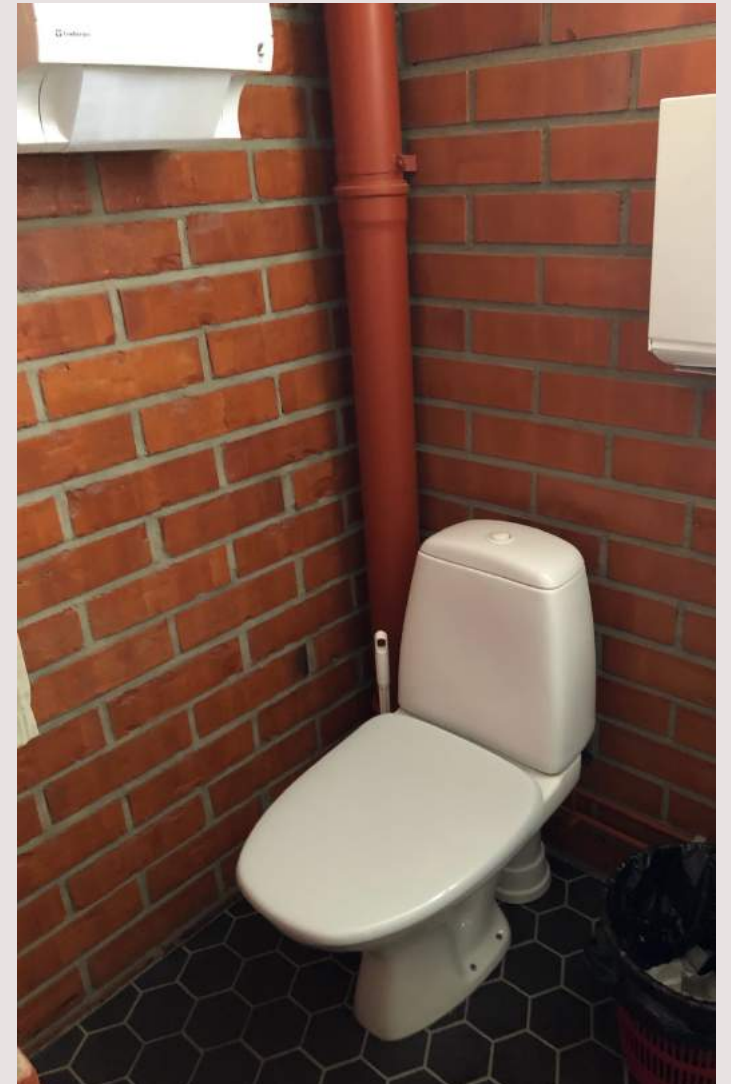

19. Muut yleiset tilat: 2. kerroksen tasanne

- Lattian pinta on samaa kosteana ja märkänä liukasta punaista laattaa kuin aulassa.
 - Tilasta löytyy vaahtosammutin ja palopeitto.
 - Tasanne toimii fysioterapeutin vastaanoton odotustilana (kts. Istuimet ja levähdyspaikat-osio).
 - 2. kerroksen tasanne ja käytävä ovat avonaisia, ja niihin kuuluvat allasalueen äänet.
-

20. Poistumisreitit

- Poistumisreittejä ei ole merkitty selkein opastein.
- Poistumistien merkkivalot löytyvät aulasta.
- Pelastustie on merkitty ulkona kyltein.



21. Apuvälineet

- Aulassa on asiakaskäyttöön varattuja rollaattoreita 2 kpl.
- Asiakkaiden käytössä on 2 kpl suihkupyörätuoleja.
- Suihkuissa on siirrettävät selkänojattomat peseytymistuolit.
- Asiakkaiden käytössä on myös suihkurollaattori.
- Asiakkailta on mahdollisuus tuoda mukanaan oma suihkupyörätuoli, jonka henkilökunta desinfioi ennen käyttöä.
- Allasalueella on asiakkaiden käytössä kellukkeita.
- Verkkosivuilla mainitaan, että asiakkaiden käytössä on myös muita vedessä käytettäviä apuvälineitä, mutta näitä ei ole listattu tai kuvailtu.



22. Yleisiä huomioita kohteesta 1/3

- Piha-alueen etäisyyksiin on kiinnitettävä huomiota; nykyisellään toimintarajoitteiset asiakkaat joutuvat kulkemaan liian pitkän matkan luiskalle.
 - Kohteen ulko- ja sisätiloissa ei ole riittävästi opasteita. Sisätiloissa on ilmoitustauluja, mutta ohjeistavat opasteet, jotka helpottavat tiloihin ja tiloissa suunnistamista, puuttuvat. Opasteissa tulisi olla tekstiä sekä kuvasymboleita, jotta ne ovat helposti hahmotettavissa. Myös opasteiden sijoitukseen ja tummuuskontrastiin tulee kiinnittää huomiota.
 - Tilojen hahmottamista helpottavat tummuuskontrastit eivät toimi sisätiloissa lattian ja seinien pintamateriaalien takia. Punainen tiili (seinät) ja punainen laatta (lattia) on vaikea erottaa toisistaan. Pesutilojen valkoiset seinälaatat punaisten lattialeattojen kanssa luovat paremman tummuuskontrastin. Myös tummanruskeat puuovet olisi hyvä vaihtaa sellaisiin oviin, jotka luovat paremman tummuuskontrastin taustansa kanssa.
-

22. Yleisiä huomioita kohteesta 2/3

- Sisäänkäynnin luona oleva ulko-ovi on hyvin raskas vetää auki ja oven yhteyteen suositellaan ovipainiketta, jossa on symboli.
 - Kohteen ääniympäristö tekee siellä asioimisesta ja työskentelystä haastavaa. Tiloissa on melua, hälinää sekä kaikuisuutta. Asiointitiskiltä puuttuu induktiosilmukka ja asioiminen ei ole luottamuksellista, koska tilan äänekkyuden vuoksi henkilökunnalla on vaikeuksia kuulla asiakkaita, jotka puhuvat tavallisella puheäänellä.
 - Kohteen valaistuksessa on puutteita sisätiloissa (ulkovalaistusta ei voitu arvioida kartoituksen ajankohdan, päivä, takia); automaattivalot eivät toimi paikoin, häikäisevät paikoin tai jättävät katvealueita.
-

22. Yleisiä huomioita kohteesta 3/3

- Kohteen kävijäprofiili kartoituksen aikana: eläkeläisiä, apuvälineitä käyttäviä henkilöitä, lapsiperheitä, työikäisiä naisia.
 - Monet vaikeasti liikkuvat valitsivat reitikseen ulkona olevat portaat, koska luiska on kauempana.
 - Kohteessa on apuvälineitä, jotka helpottavat tilassa liikkumista, mutta esim. pukutilojen ahtaat käytävät tekevät toimintarajoitteisen henkilön itsenäisestä asioimisesta uimahallissa vaikeaa.
 - Kuntosalilla on liian paljon laitteistoa verrattuna sen kokoon, mikä voi aiheuttaa onnettomuusriskin.
 - Kohde hyötyisi aulatilassa ja allasalueella olevista esteettömistä WC-tiloista. Nykyisellään esteettämiä WC-tiloja löytyy vain pukuhuoneiden yhteydestä.
-

Kartoittajan yhteystiedot

Henna Karhapää

Henna.karhapaa@setlementtijoensuu.fi

045 148 3887
